Treiber und SW rc2000
Installationsanleitung

WIN10 OS (1. 10. 2018)

RC společnost s r. o. přístroje pro vědu a vzdělání

Schritt 1


Um die ADDU-Treiber in Windows 10 erfolgreich zu installieren, müssen Sie zuerst den **"Servicemodus"** starten und die Option **"Durchsetzung der Treibersignatur deaktivieren"** auswählen.

So starten Sie den **Servicemodus:**

Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Start"**

Wählen Sie **"Power"**

Klicken Sie bei gedrückter **Umschalttaste** beim **Neustart** mit der **linken Maustaste**

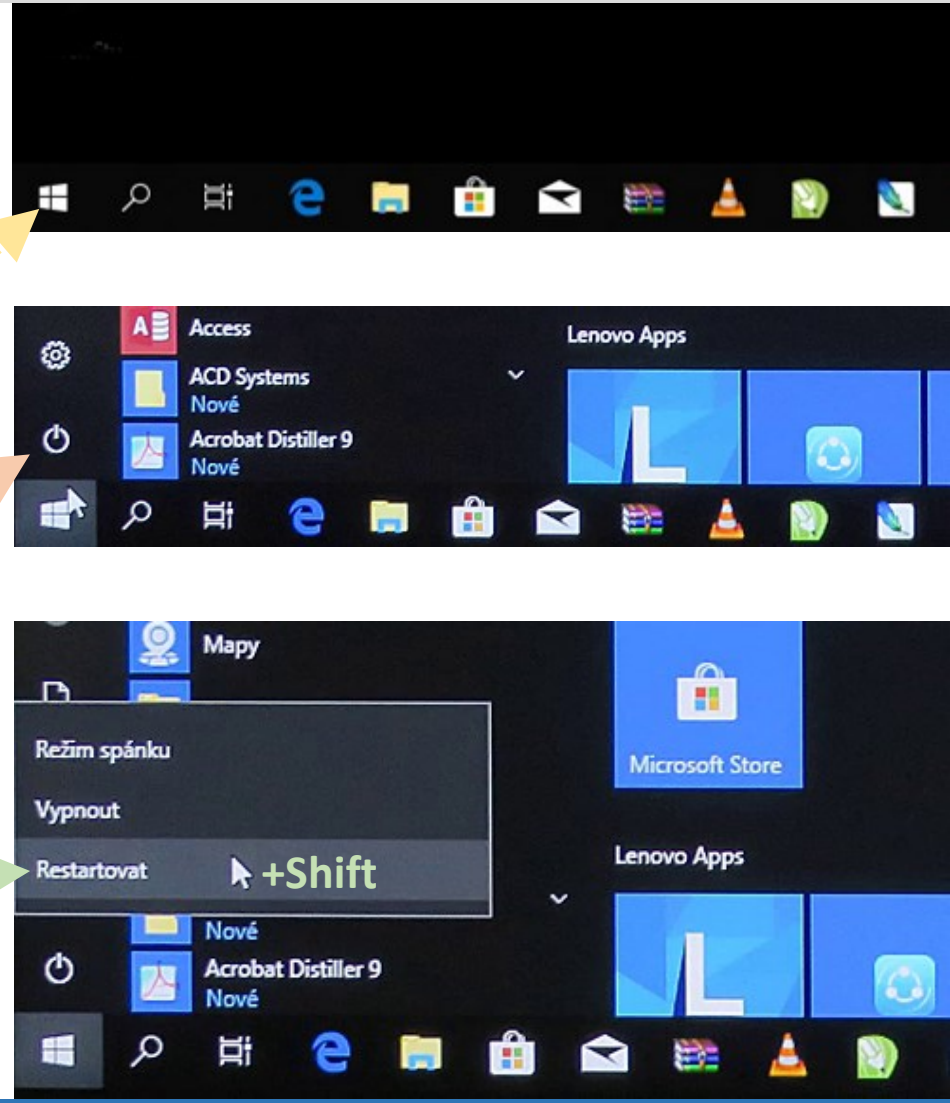


Schritt 2

Der blaue Bildschirm startet




Schritt 3

Wählen Sie **"Fehlerbehebung"**

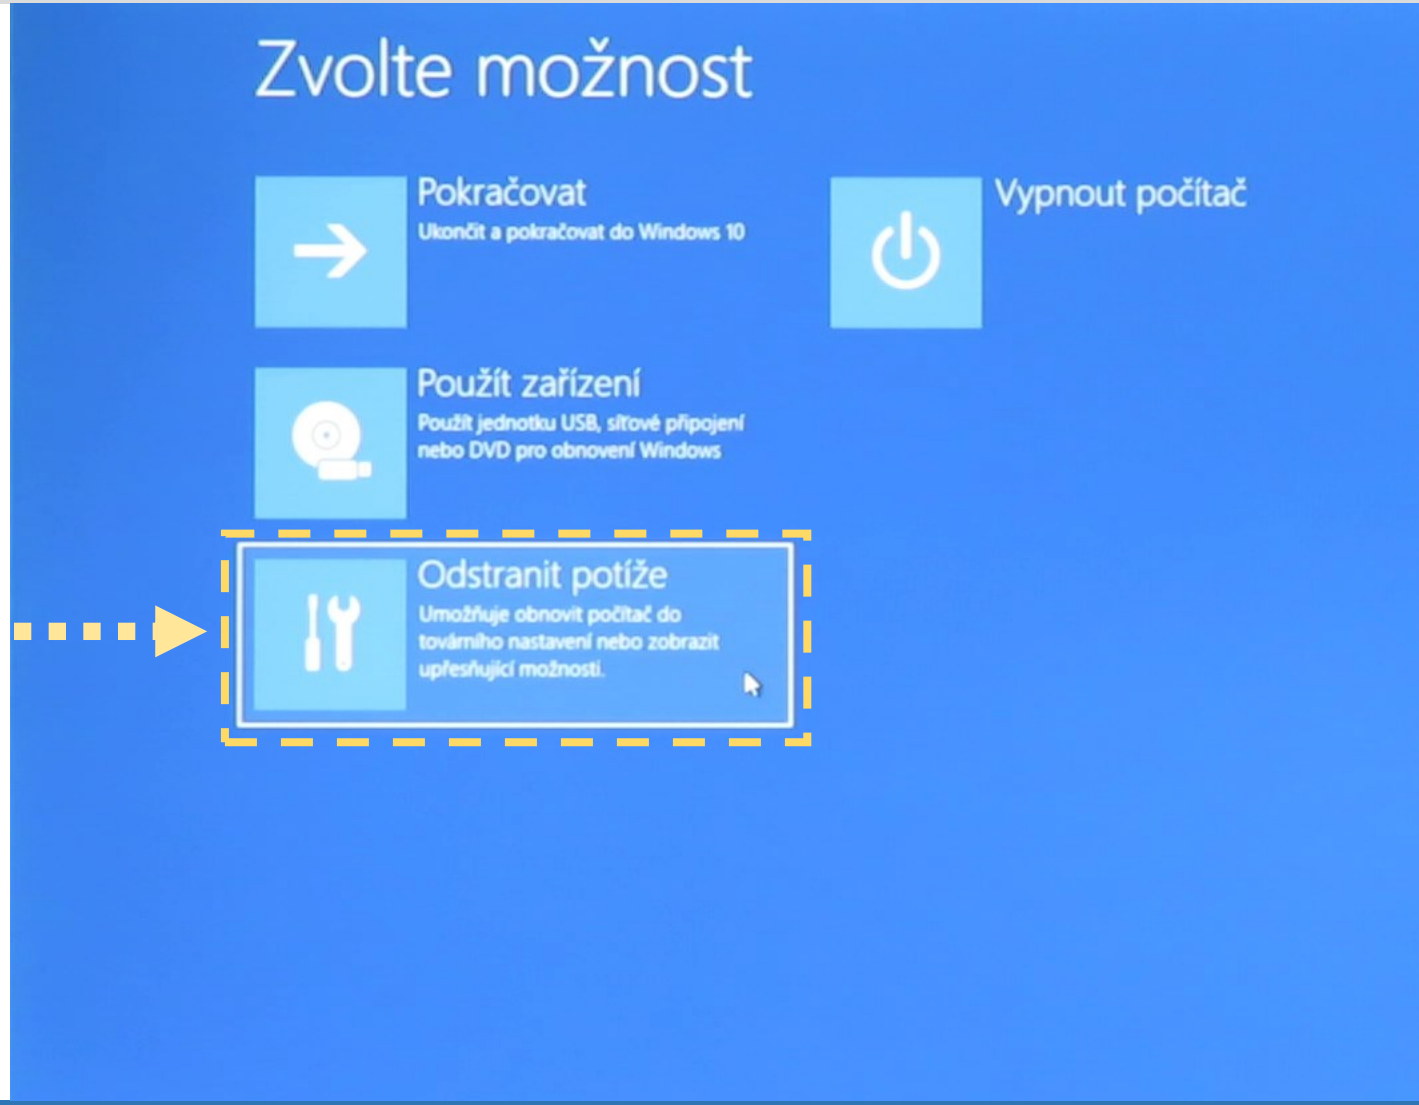


Schritt 4

Wählen Sie **"Erweiterte Optionen"**

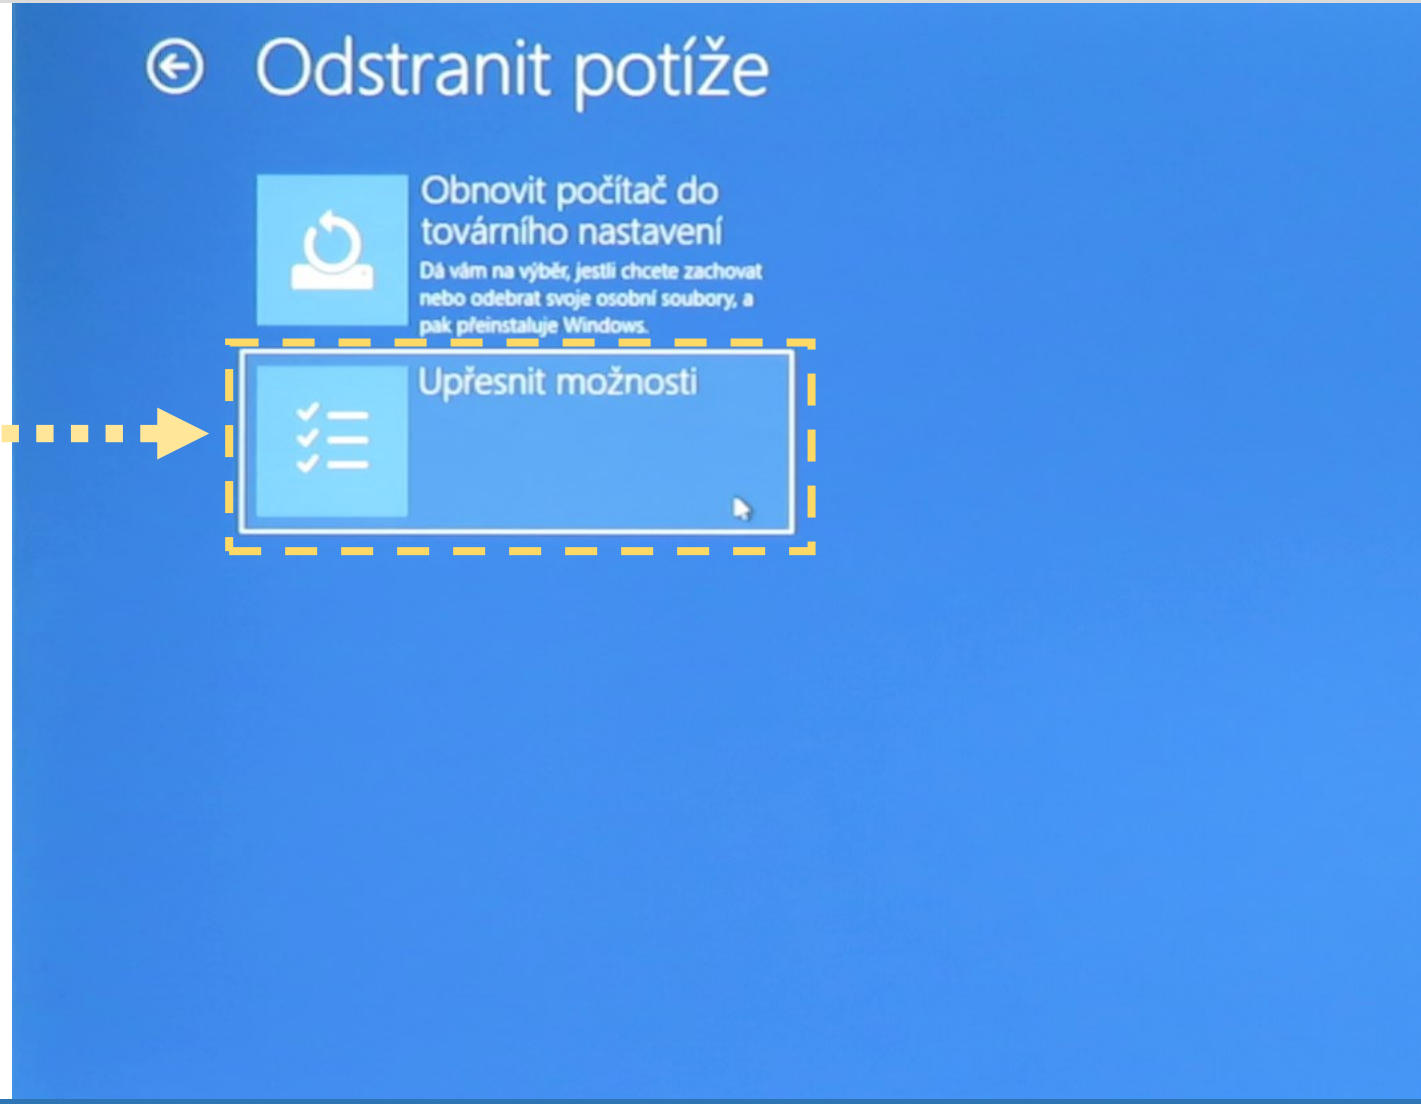


Schritt 5

Klicken Sie auf die Zeile **"Weitere Wiederherstellungsoptionen anzeigen"**.

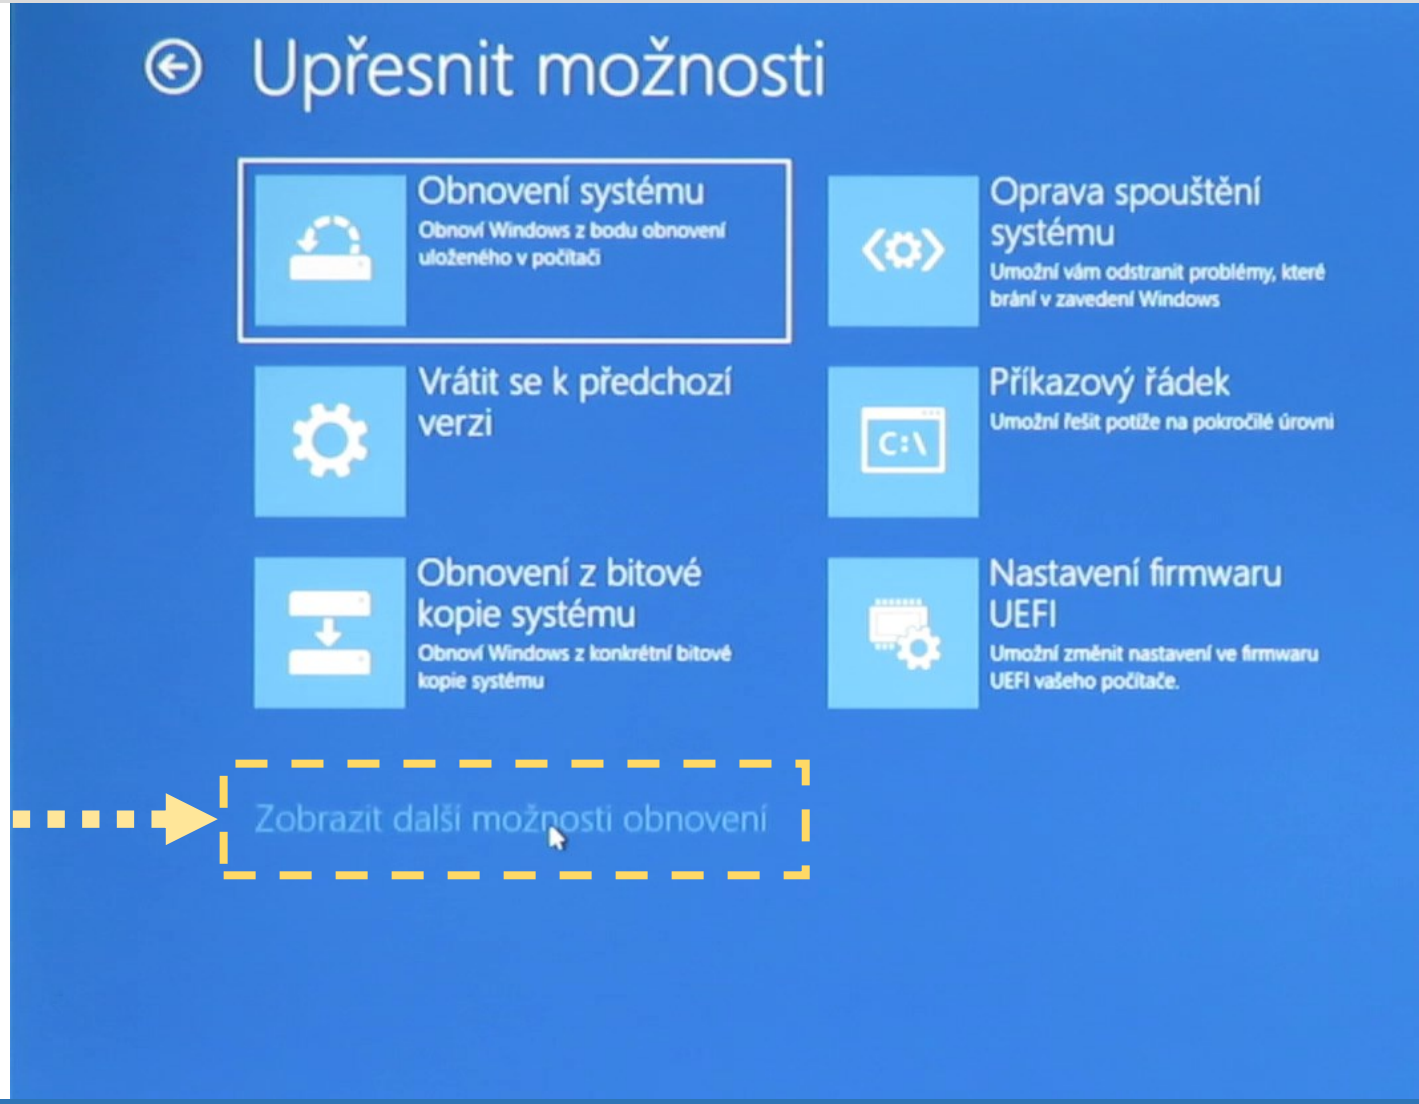


Schritt 6

Klicken Sie auf **"Starteinstellungen"**

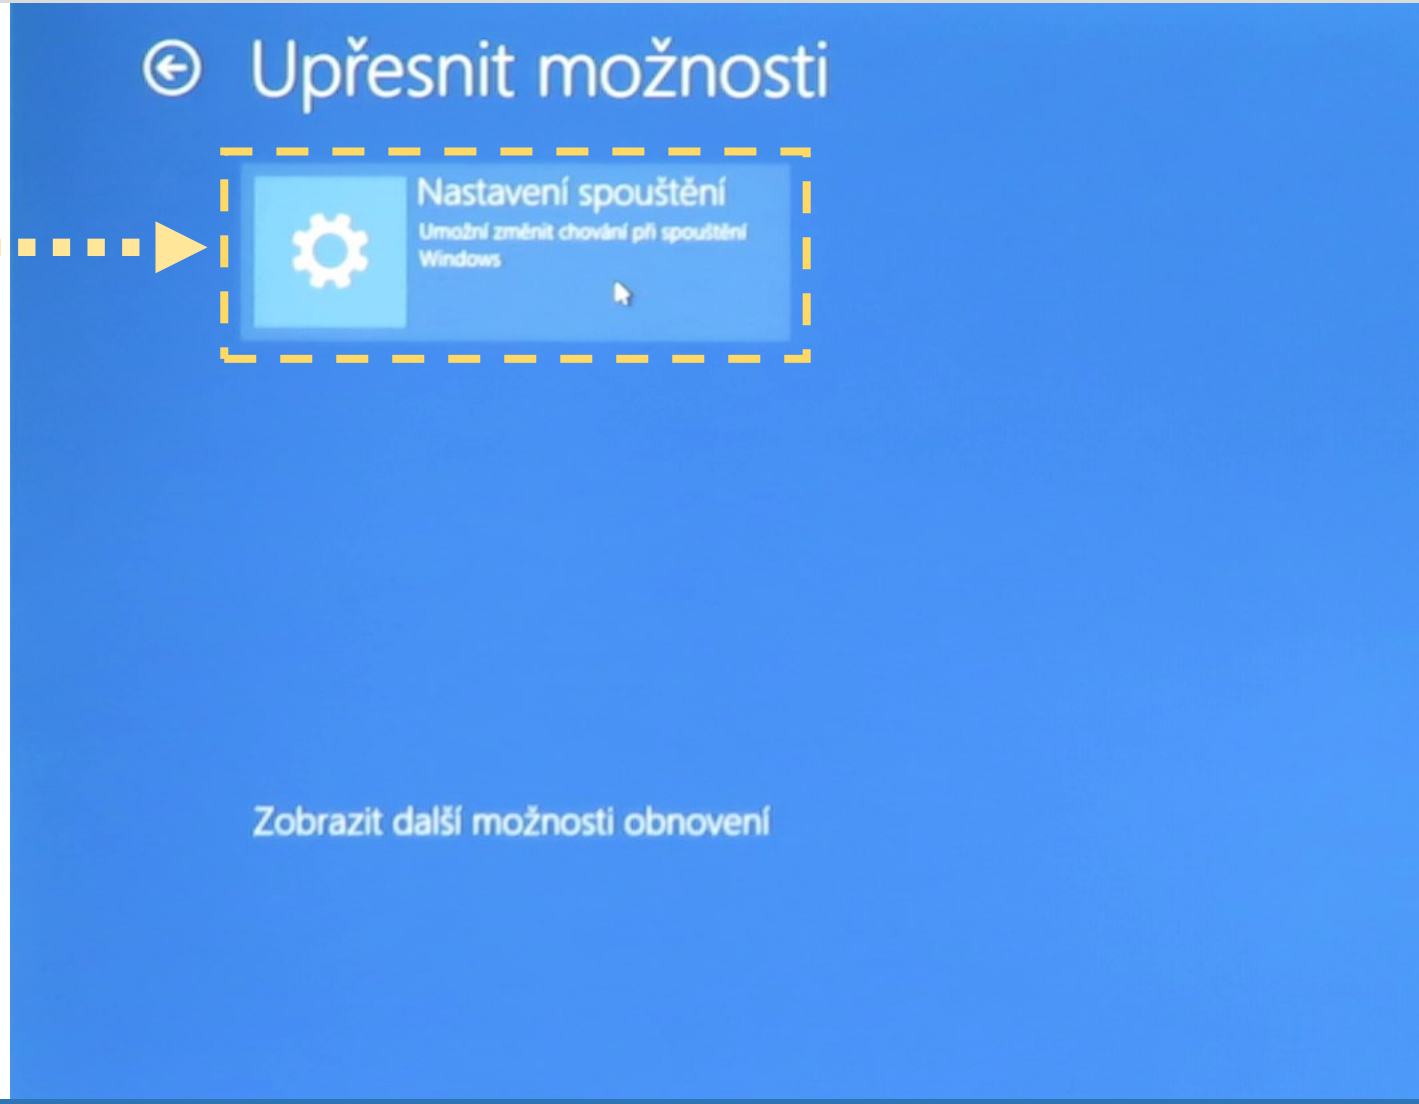

Schritt 7


Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Neustart"**

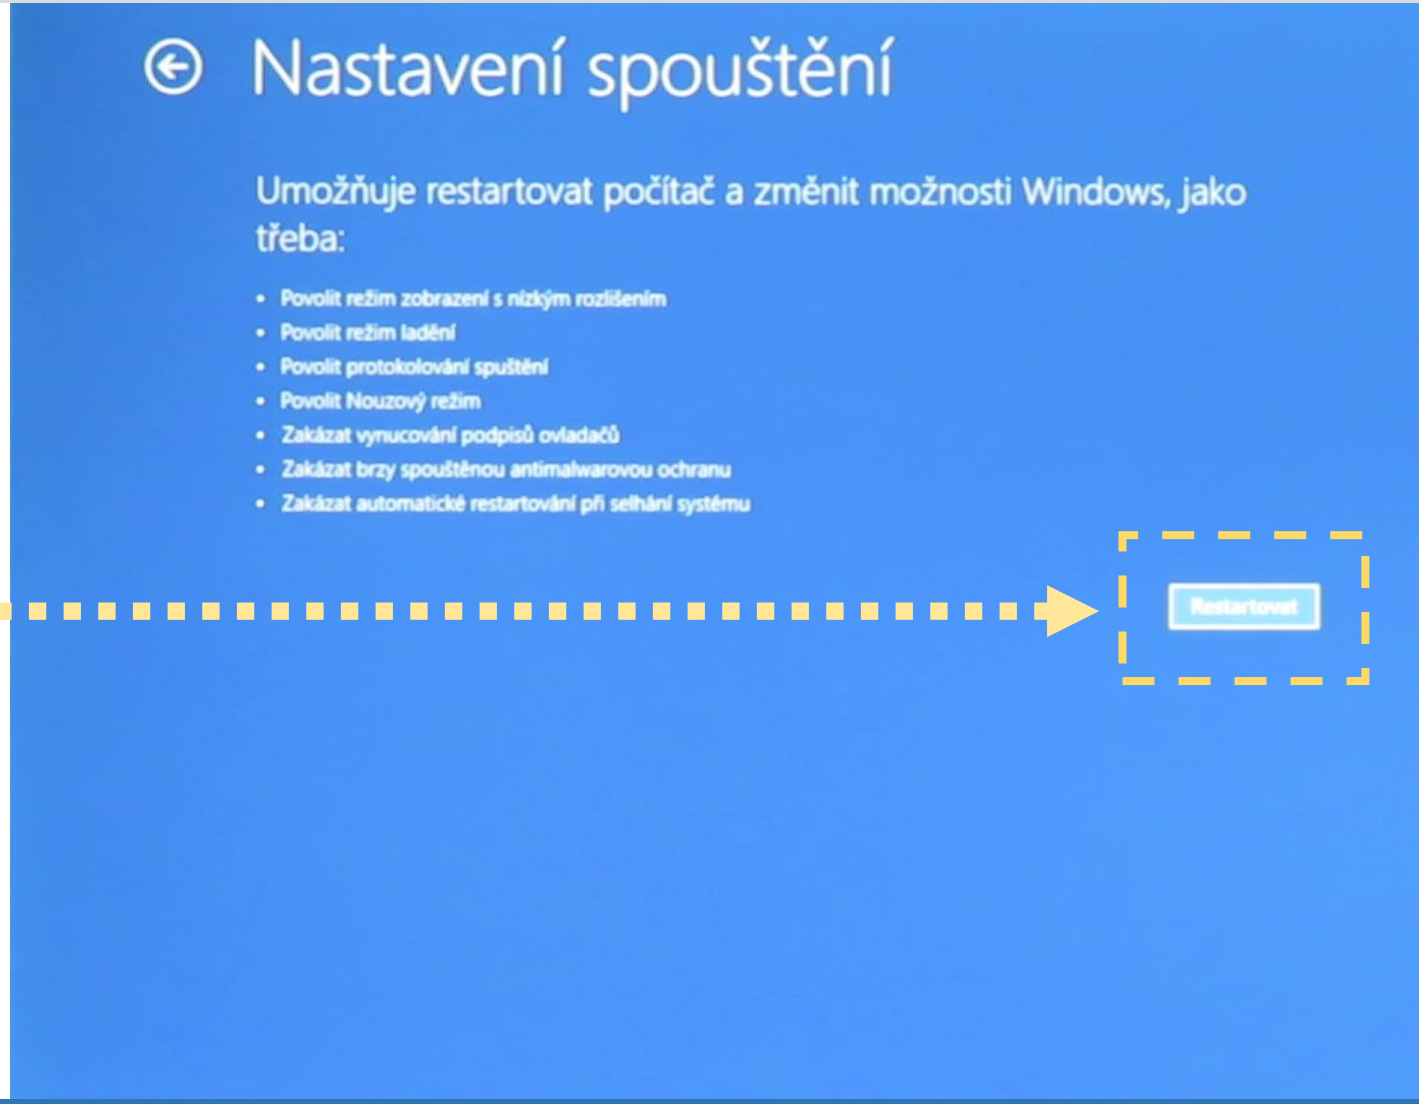

Schritt 8

Drücken Sie die Funktionstaste F7: **"Durchsetzung der Treibersignatur deaktivieren".**

Das System wird dann im ausgewählten Modus neu gestartet und wir können mit der Installation der Treiber und der Software beginnen.

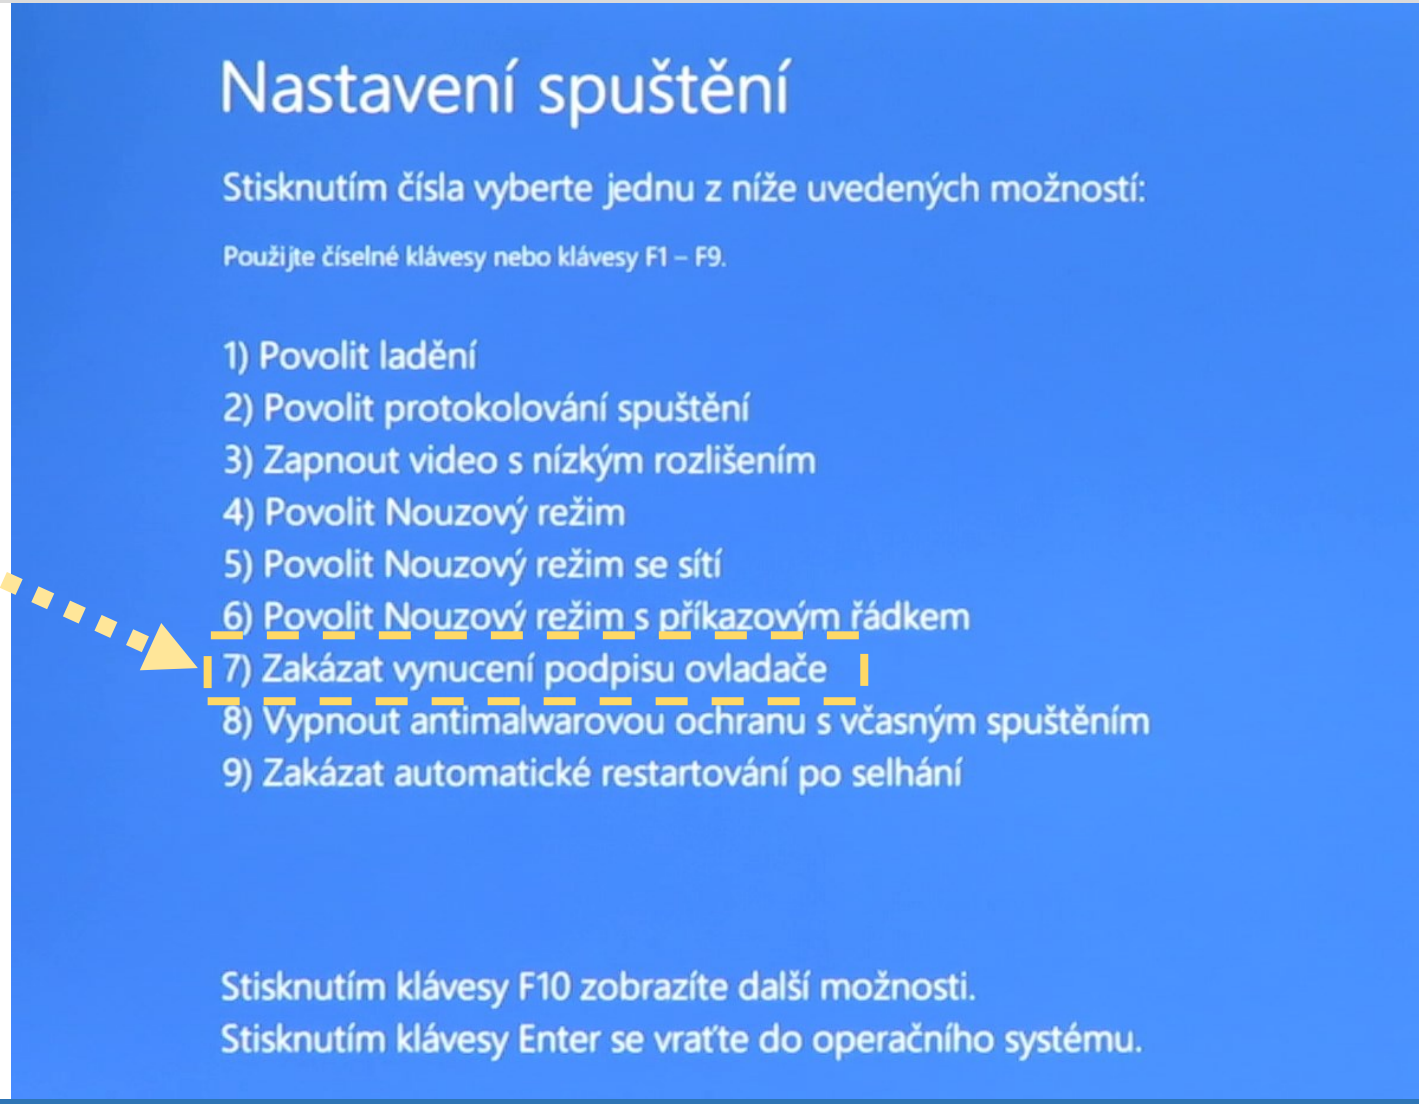


Schritt 9

Platzieren Sie die **ADDU-Messeinheit** im Modulboard und verbinden es mit die Stromkabel

Schalten Sie den Strom ein


Verbinden Sie die **ADDU-Messeinheit** mit das USB-Kabel an den Computer im **Windows-Servicemodus**

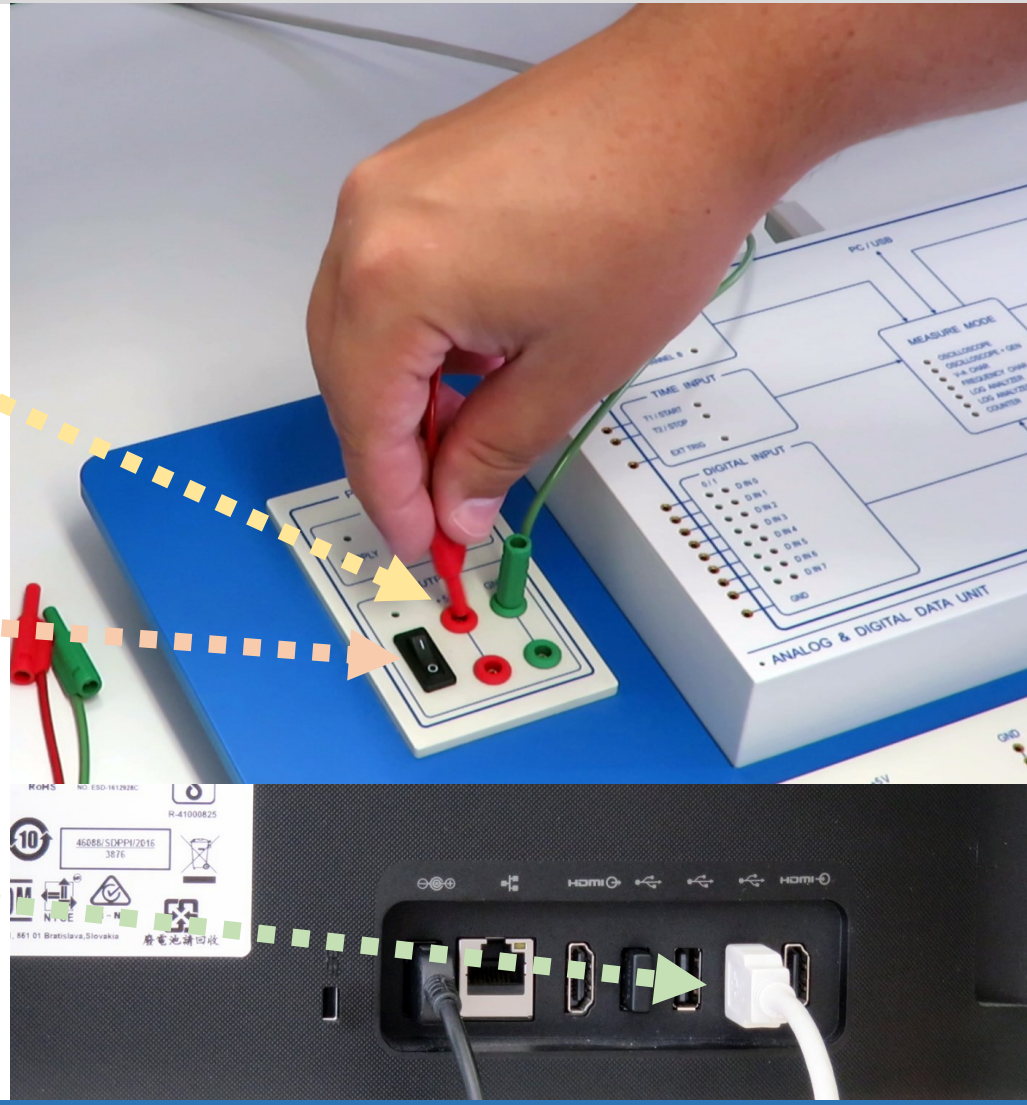

Schritt 10

Windows versucht normalerweise, Treiber für ein neues Gerät automatisch zu installieren, der Vorgang schlägt jedoch nach kurzer Zeit fehl.


Starten Sie dann in Windows den **"Geräte-Manager"**

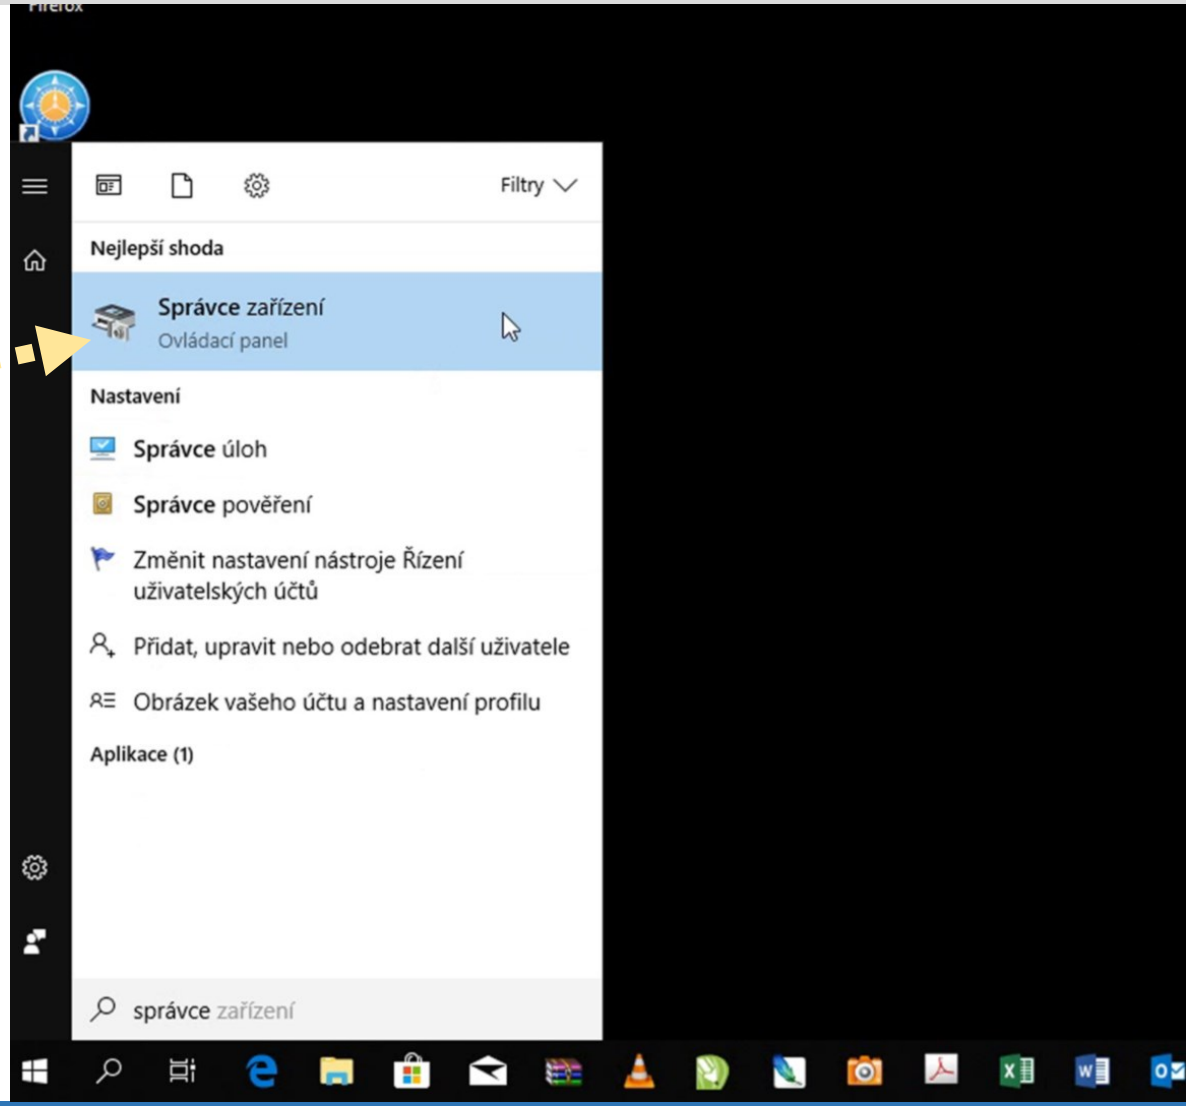

Schritt 11


Im **"Geräte-Manager"** sehen wir eine falsch installierte ADDU-Messeinheit (normalerweise mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet).

Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf

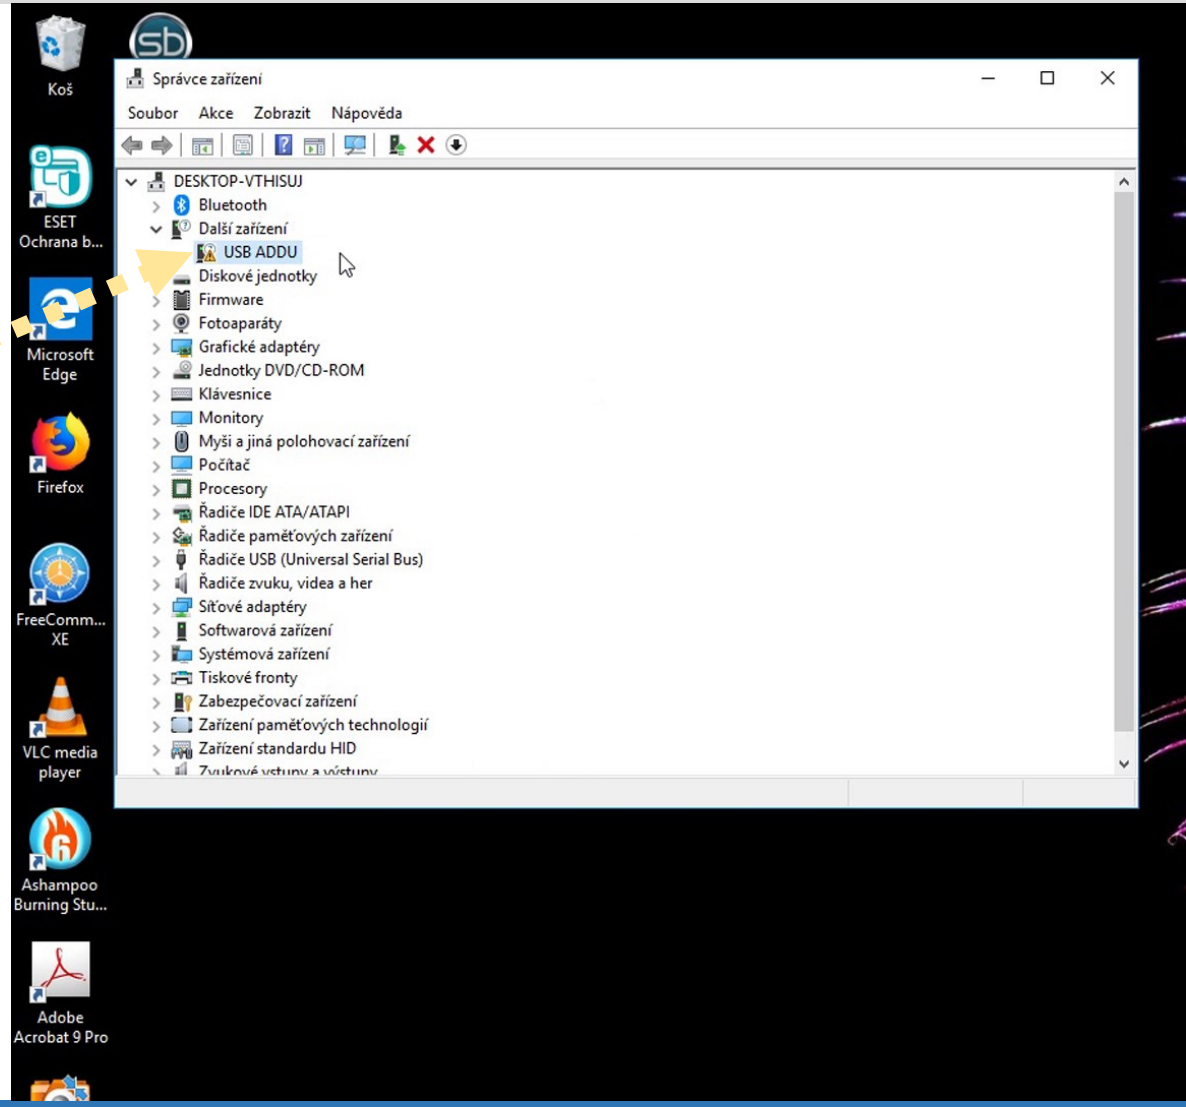

Schritt 12


Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um **"Treiber aktualisieren"** auszuwählen.

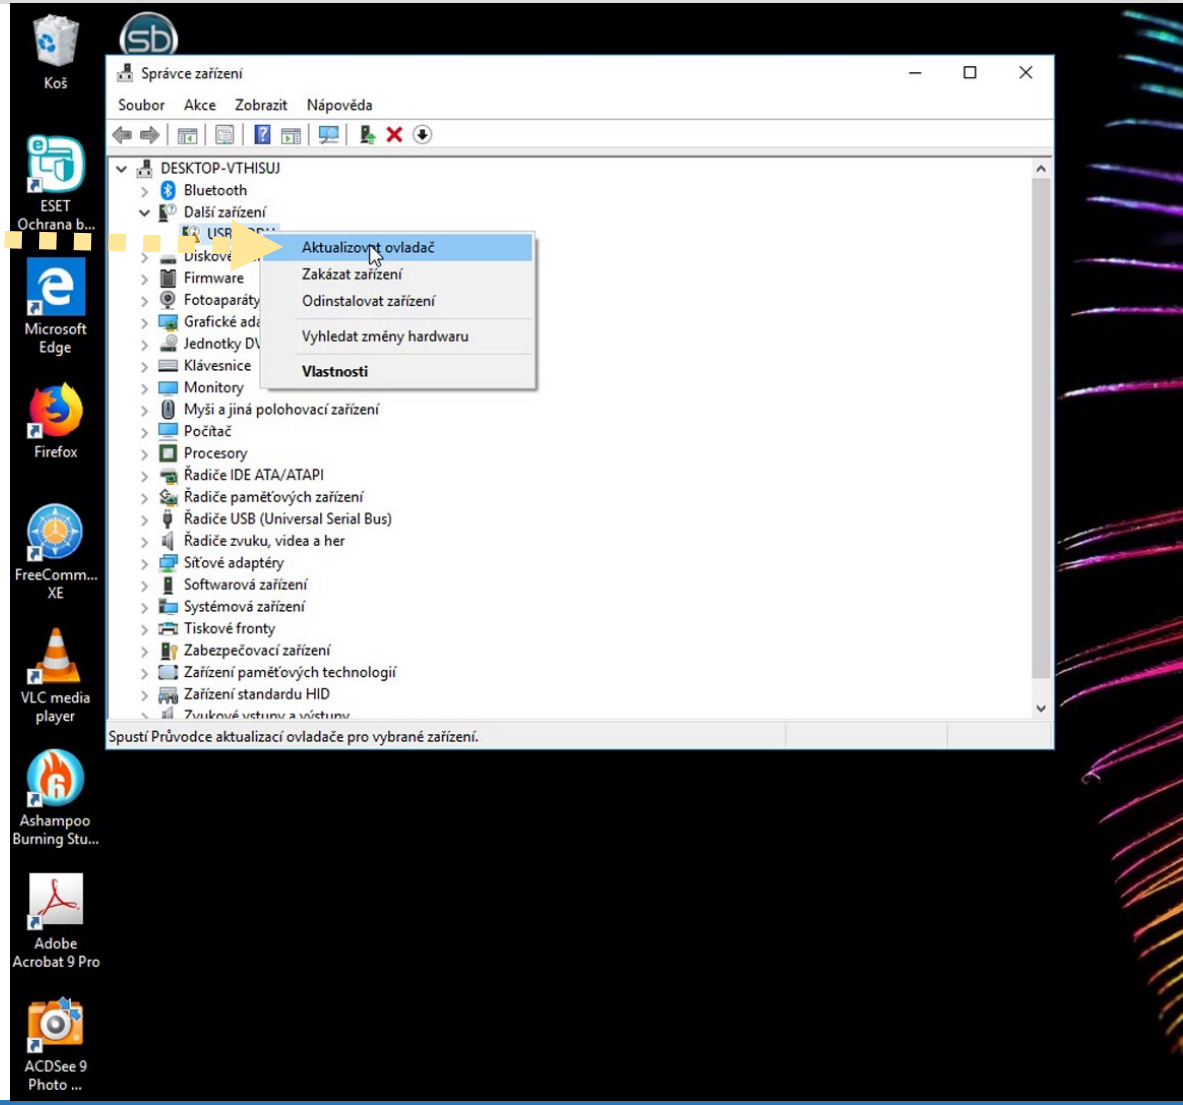

Schritt 13

Wählen Sie die Option "Auf Ihrem Computer nach Treibern suchen" und wählen Sie den Ordner "USB Driver" auf der Installations-CD aus. Klicken Sie dann auf **"Weiter".**


Hinweis: Wenn Sie von einem ZIP-Paket installieren, das aus dem Internet heruntergeladen oder per E-Mail gesendet wurde, finden wir zuerst das Verzeichnis, in dem wir die extrahierten Dateien abgelegt haben: Der Ordnername **"USB Driver"** lautet das Gleiche.

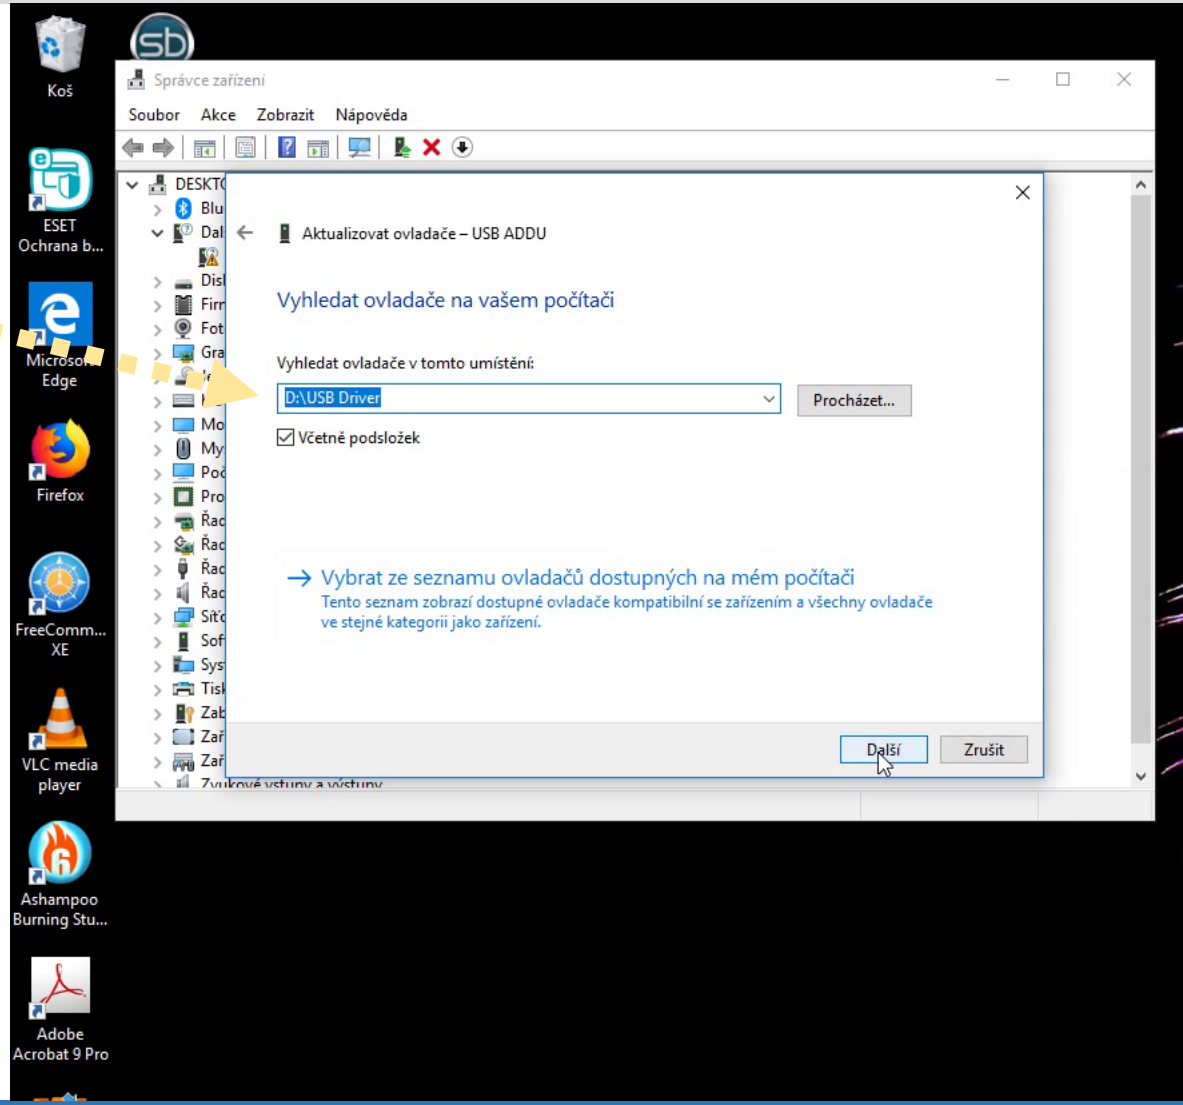

Schritt 14


Vor dem Start des Updates zeigt Windows eine Warnung an gegen die Installation nicht verifizierter Treiber.

Wählen Sie **„Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.**

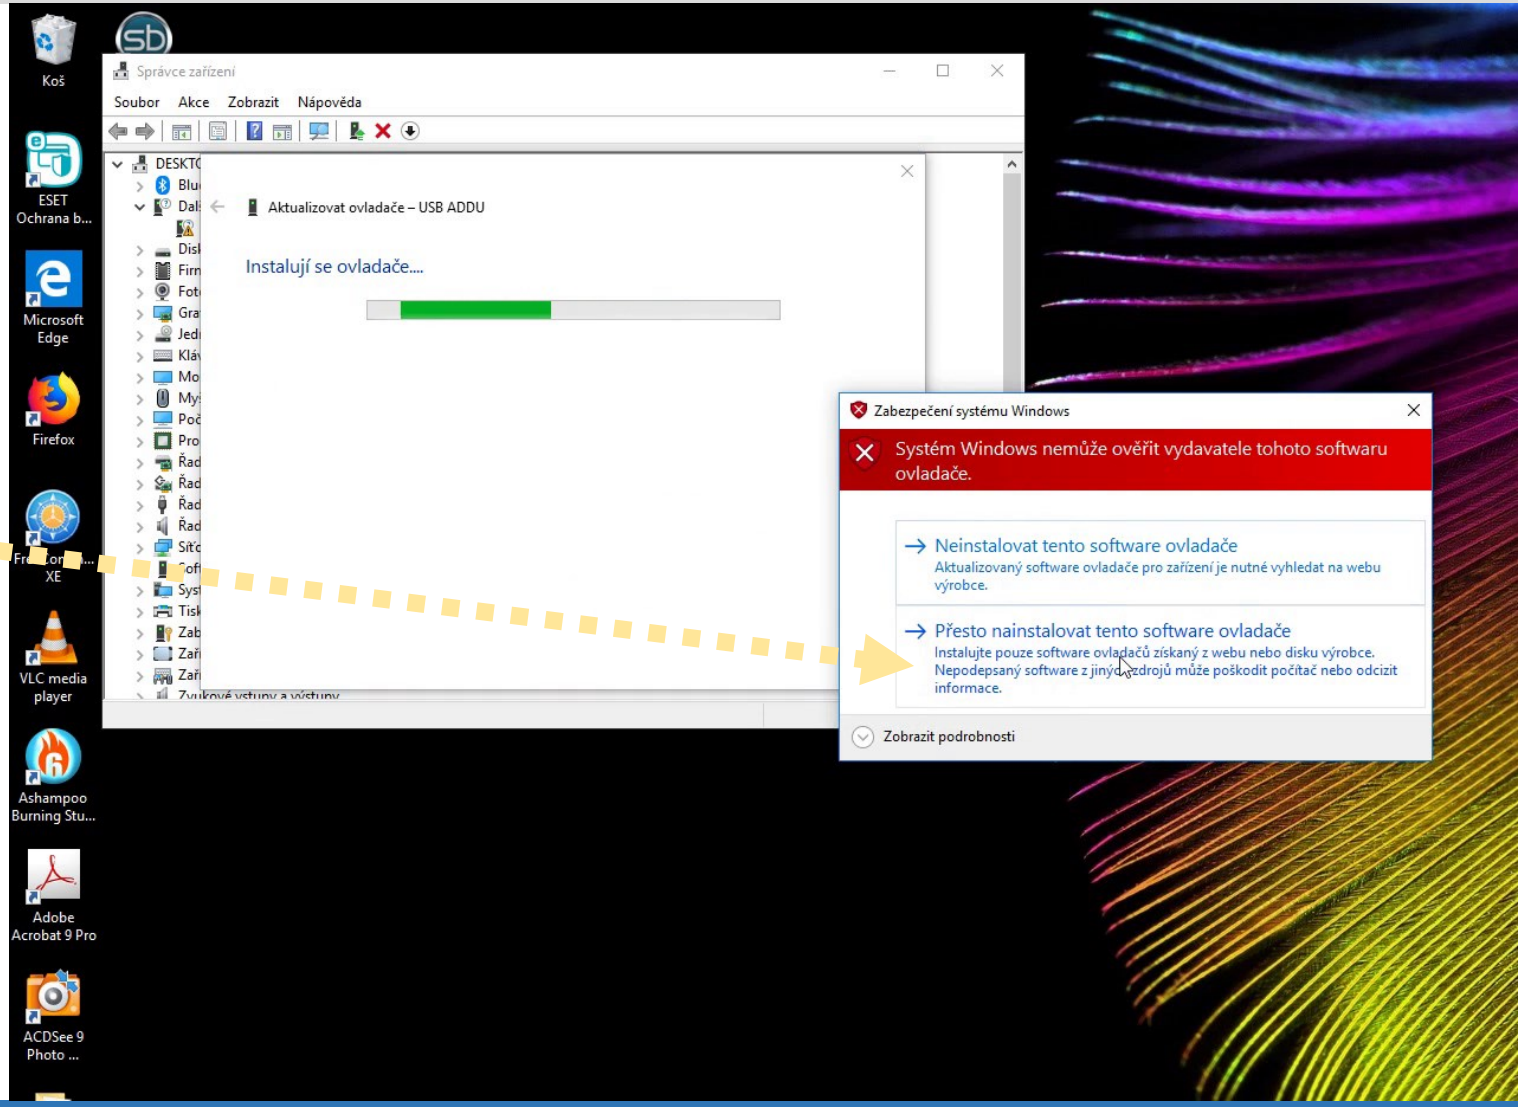


Schritt 15

Eine Meldung zeigt an, dass das Update erfolgreich abgeschlossen wurde.

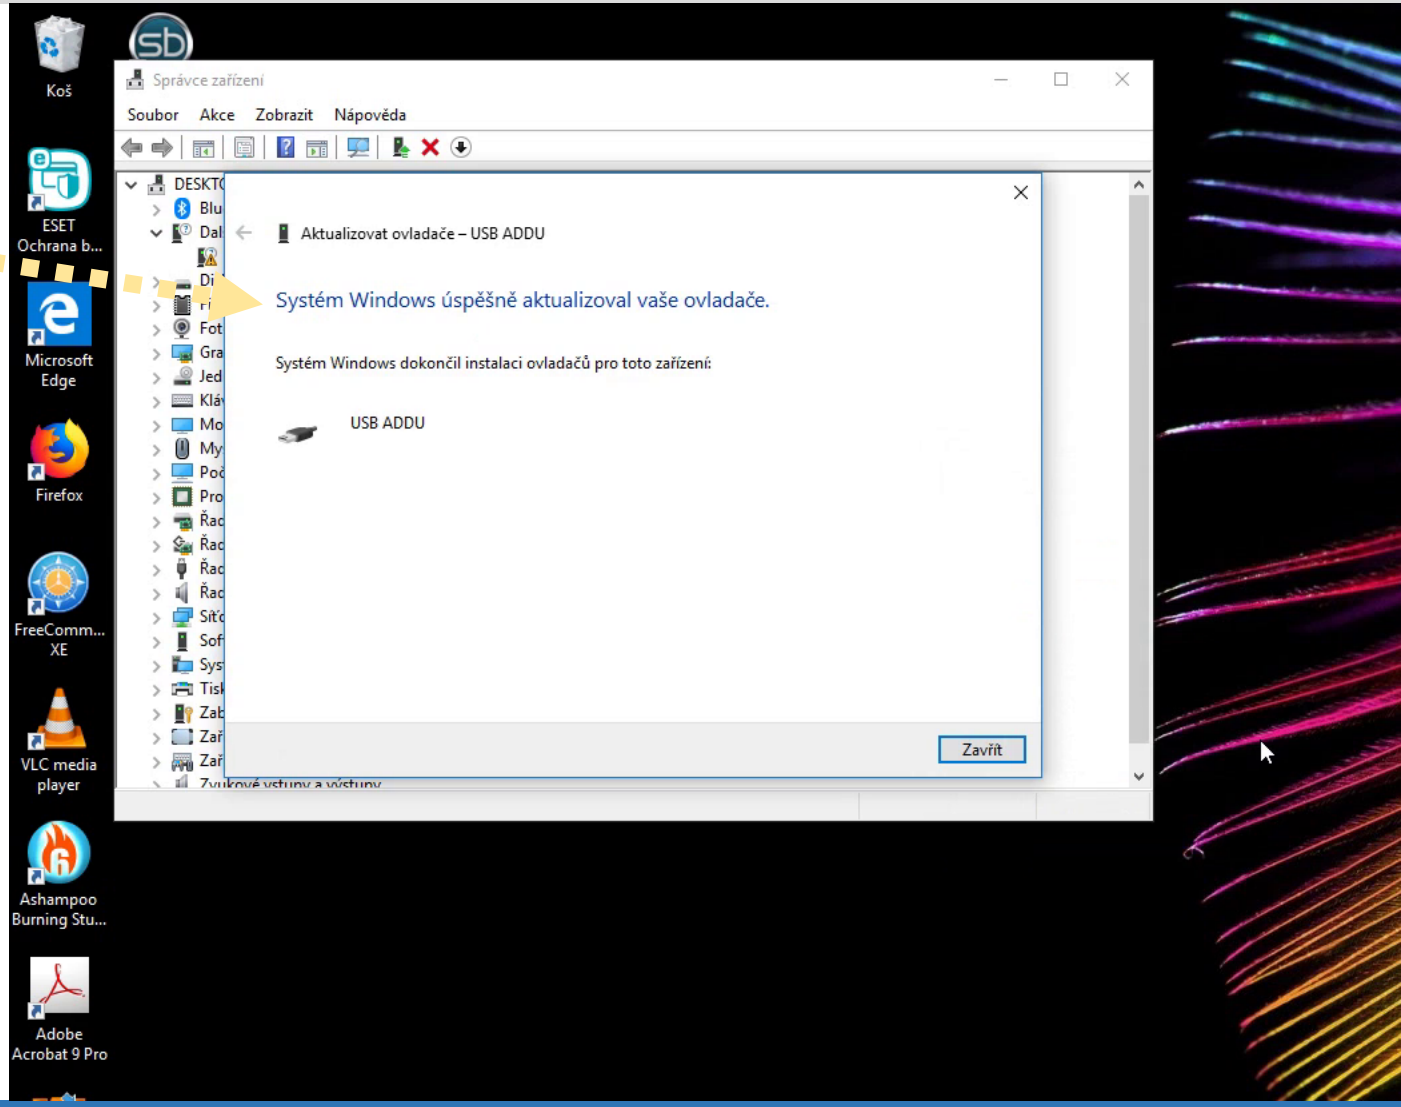


Schritt 16

Wenn die Aktualisierung des ADDU Unit-Treibers abgeschlossen ist, werden wir die Treiber für den **seriellen USB-Anschluss** genauso aktualisieren.

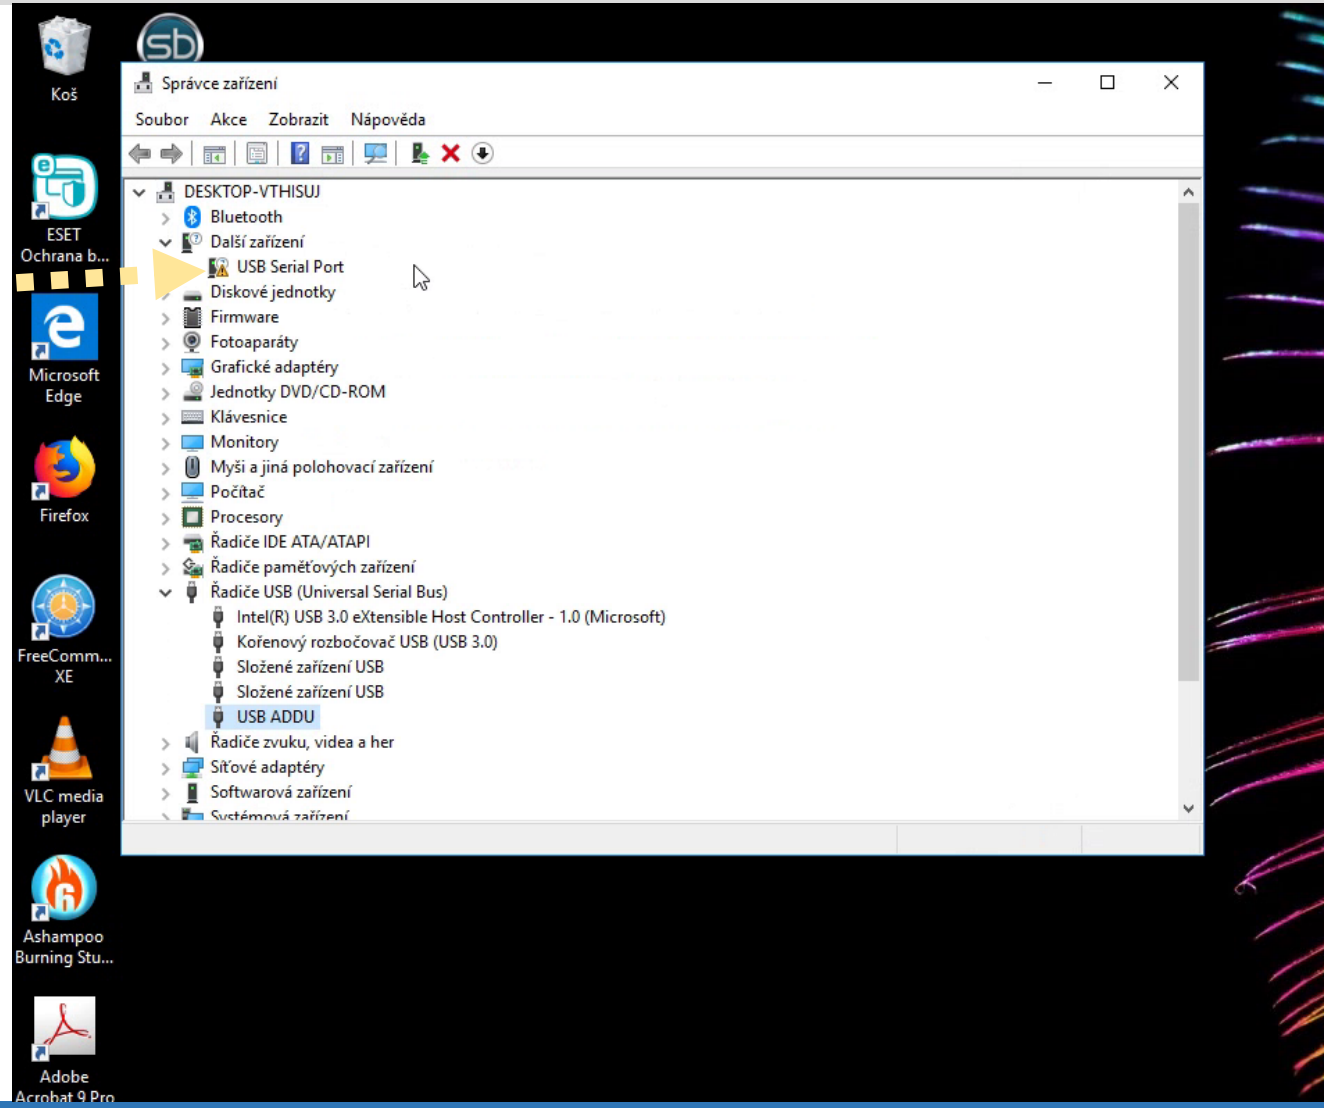

Schritt 17


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnete Element **"USB Serial Port"** und wählen Sie die Option **"Treiber aktualisieren".**

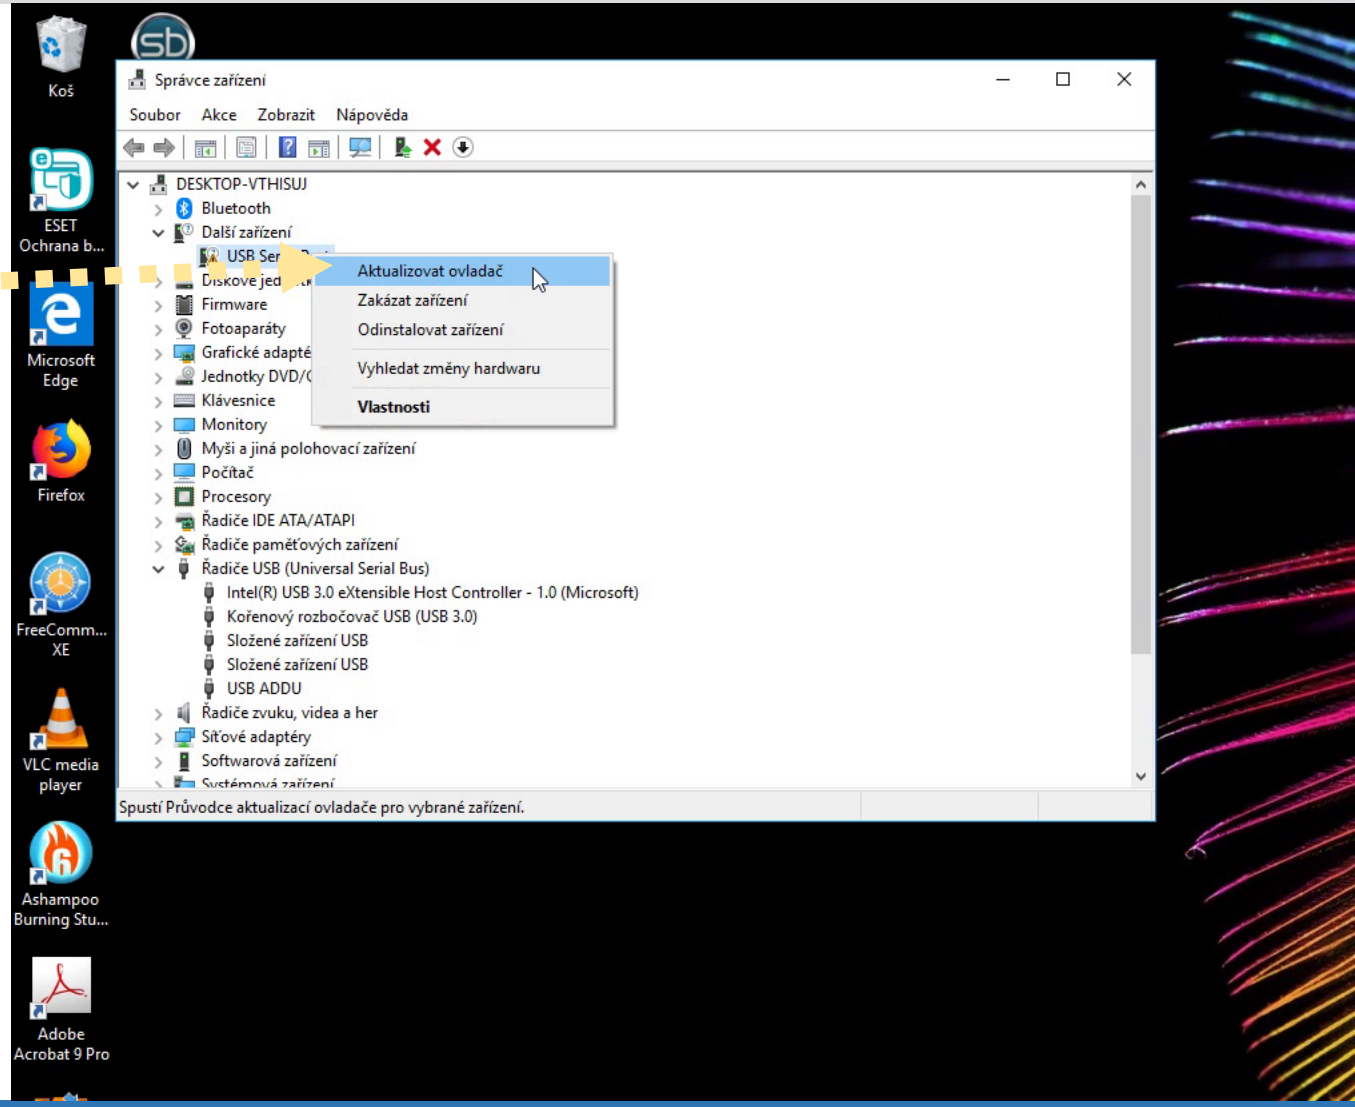

Schritt 18

Wählen Sie die Option "Auf Ihrem Computer nach Treibern suchen" und wählen Sie den Ordner "USB Driver" auf der Installations-CD aus. Klicken Sie dann auf **"Weiter".**


Hinweis: Wenn Sie von einem ZIP-Paket installieren, das aus dem Internet heruntergeladen oder per E-Mail gesendet wurde, finden wir zuerst das Verzeichnis, in dem wir die extrahierten Dateien abgelegt haben: Der Ordnername **"USB Driver"** lautet das Gleiche.

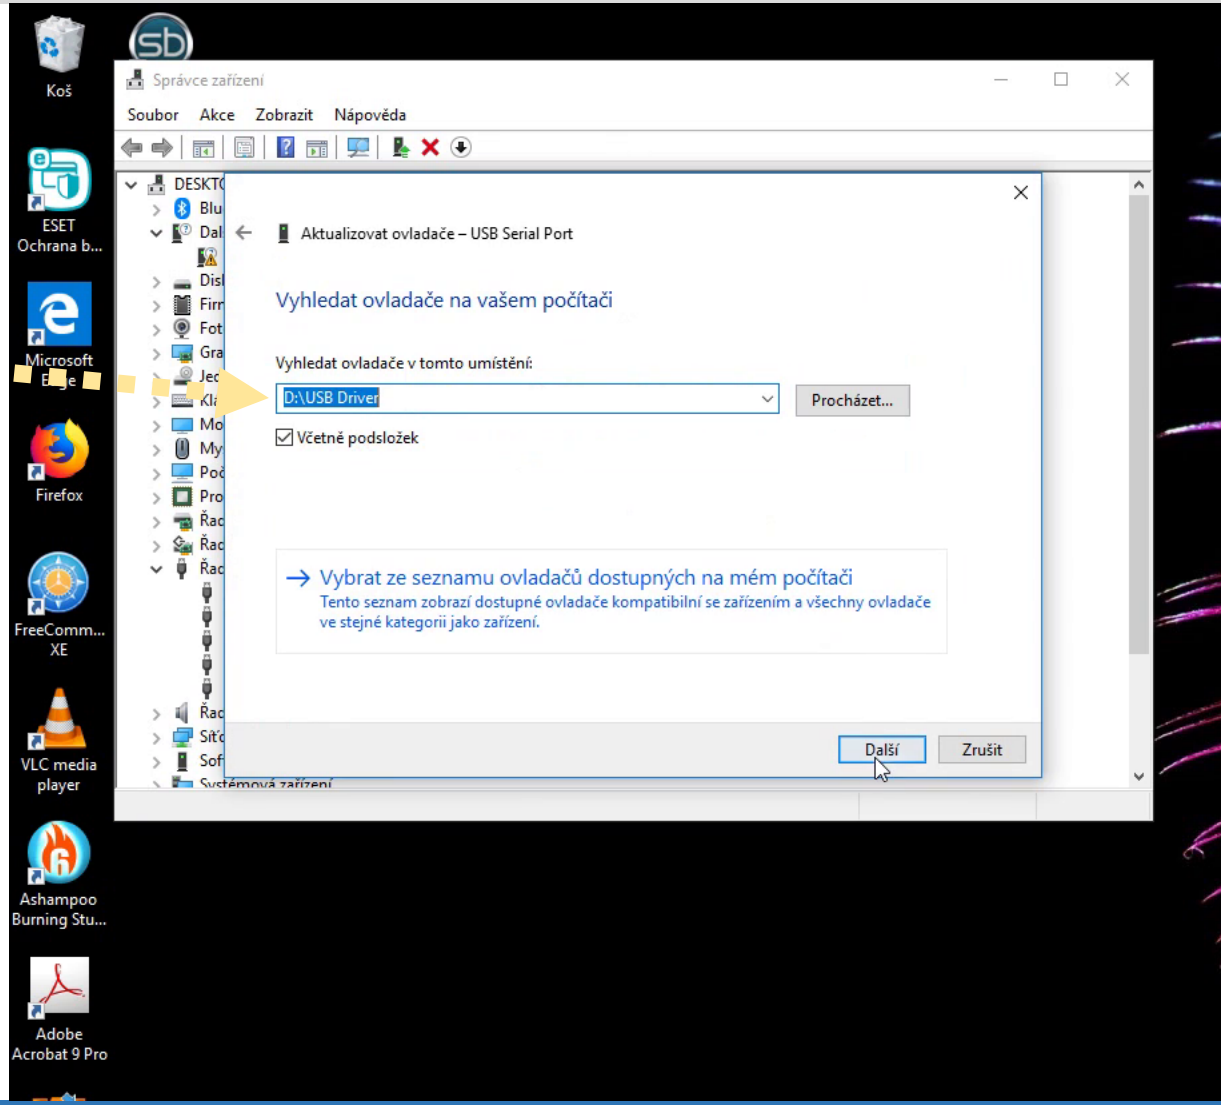

Schritt 19


Vor dem Start des Updates zeigt Windows eine Warnung an gegen die Installation nicht verifizierter Treiber.

Wählen Sie **„Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.**

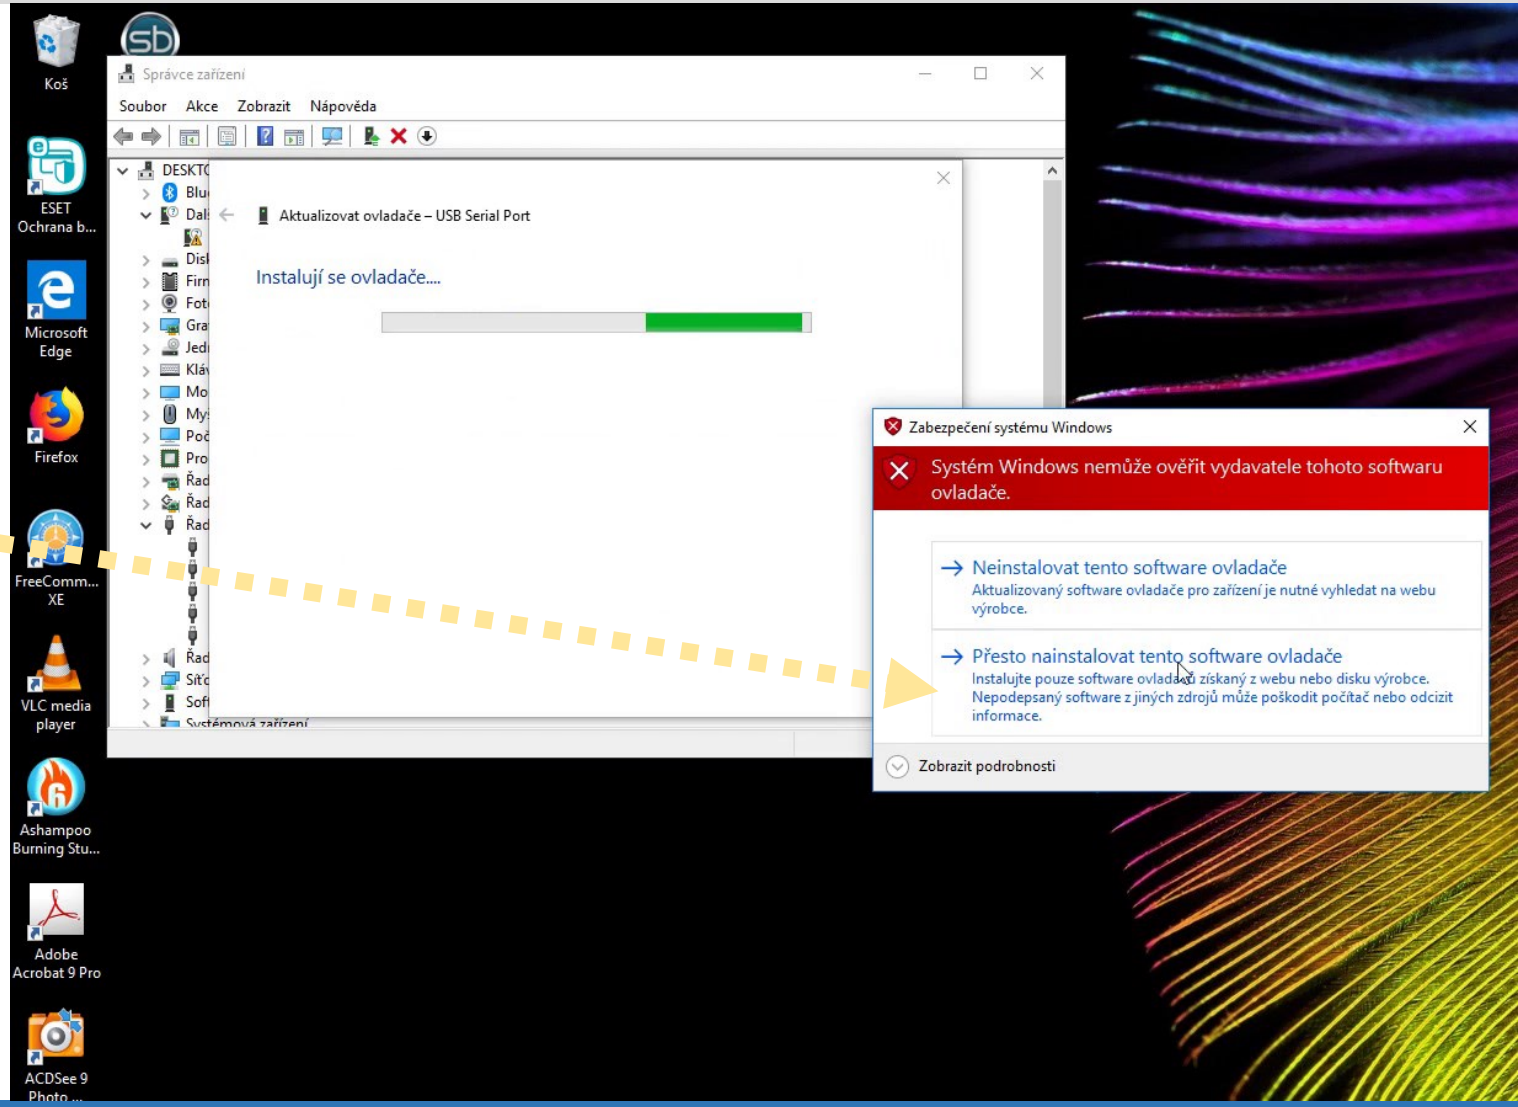

Schritt 20


Eine Meldung zeigt an, dass das Update erfolgreich abgeschlossen wurde.

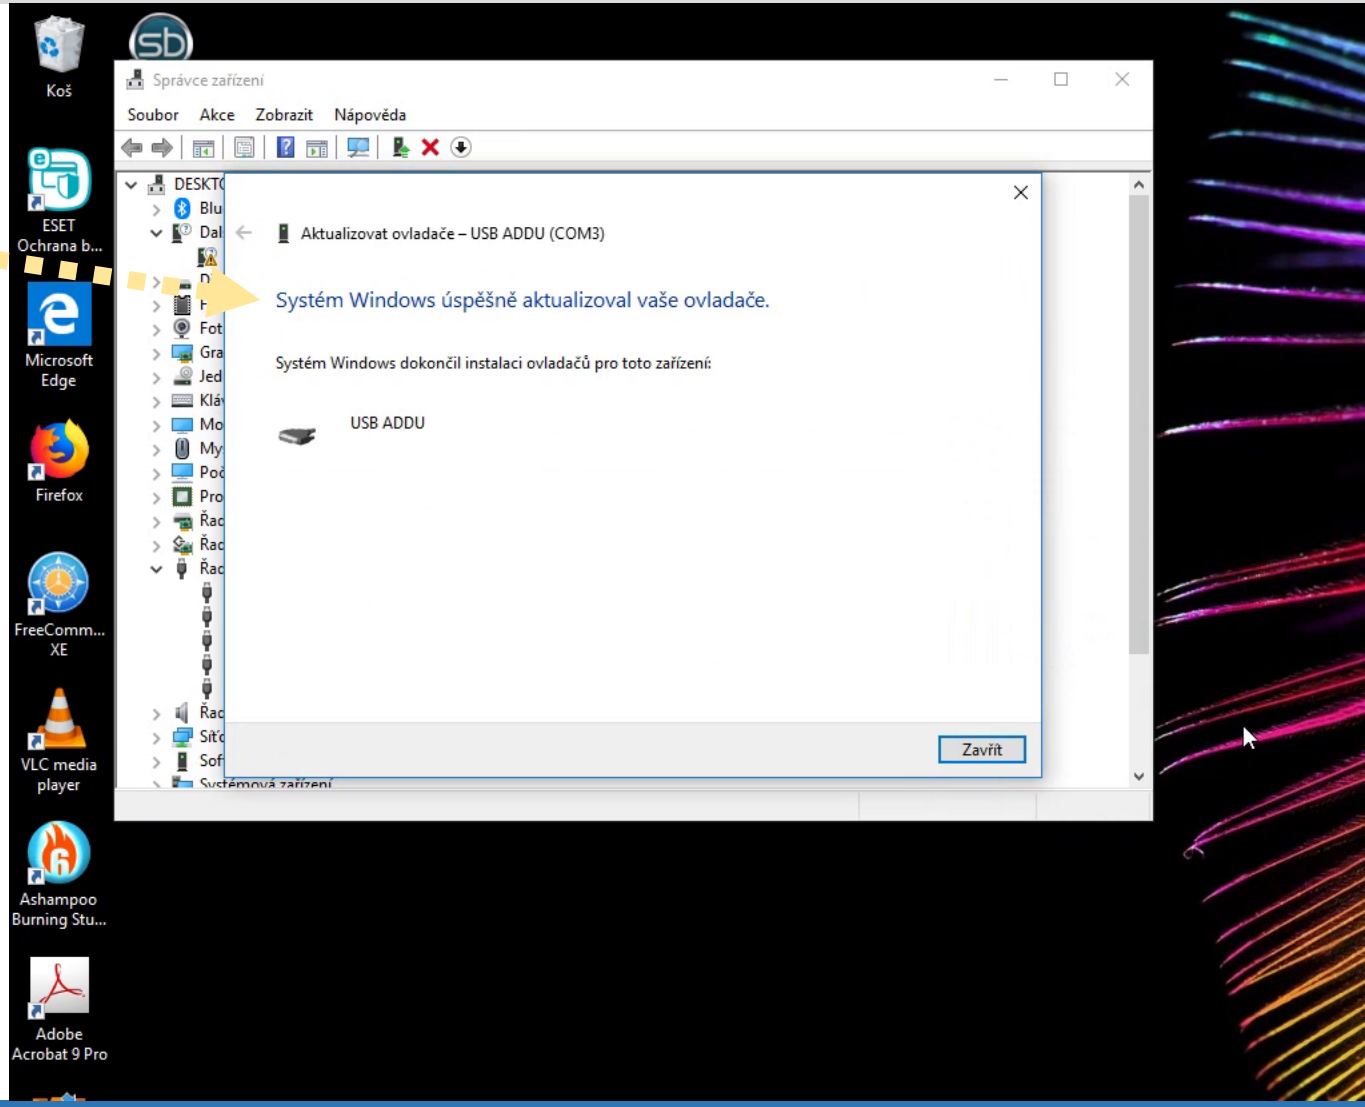

Schritt 21

Nach Abschluss der Treiberinstallation installieren wir die rc2000-Software selbst.


Bei der Installation von einer eingelegten CD: Öffnen Sie den Ordner **"Arbeitsplatz"** und doppelklicken Sie auf das CD-Symbol.

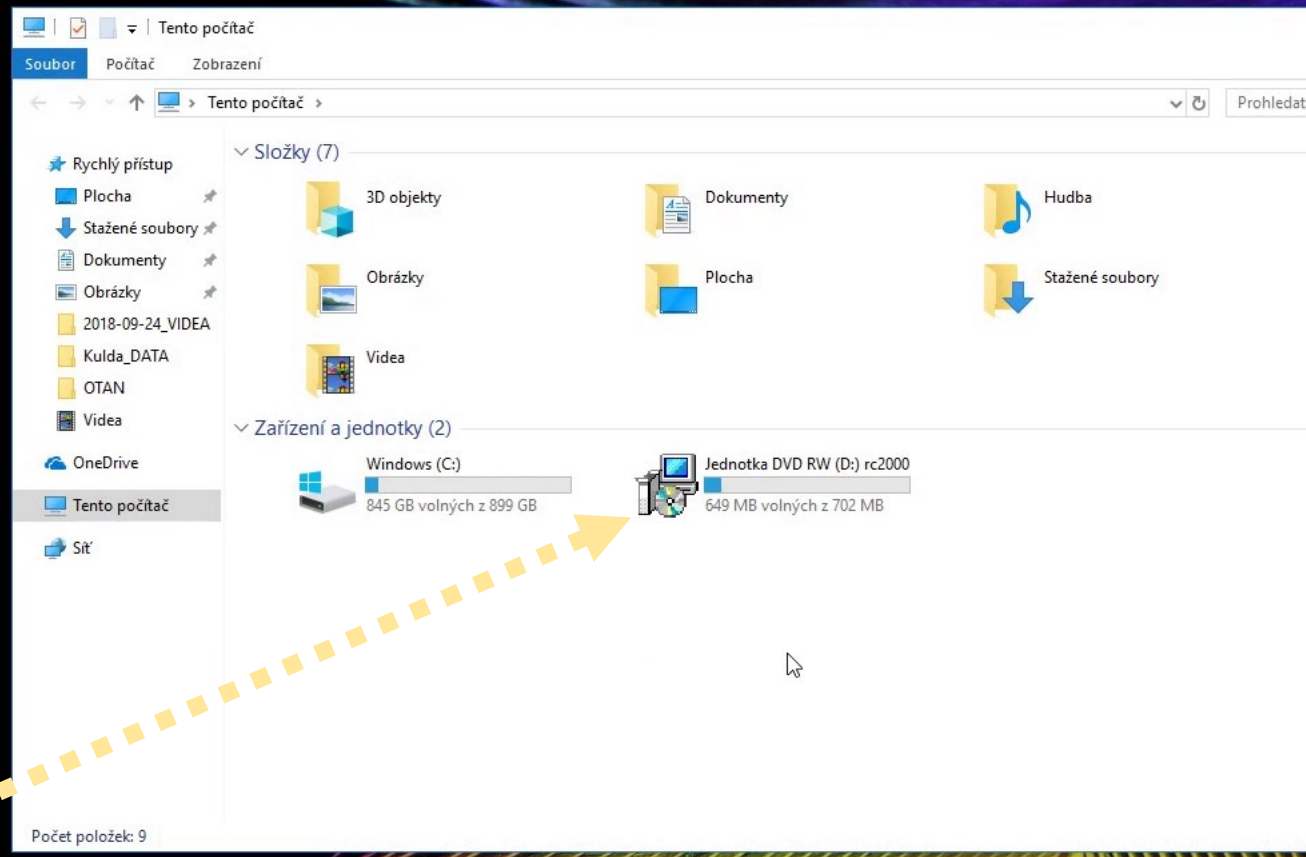

Schritt 22

Das Installationsdialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie zuerst die Sprache und folgen Sie dann die Anweisungen.


Hinweis: Wenn das Installationsfenster nicht automatisch gestartet wird, suchen Sie den **Install** Ordner auf der CD und doppelklicken Sie auf die Datei **rc2000.exe**.

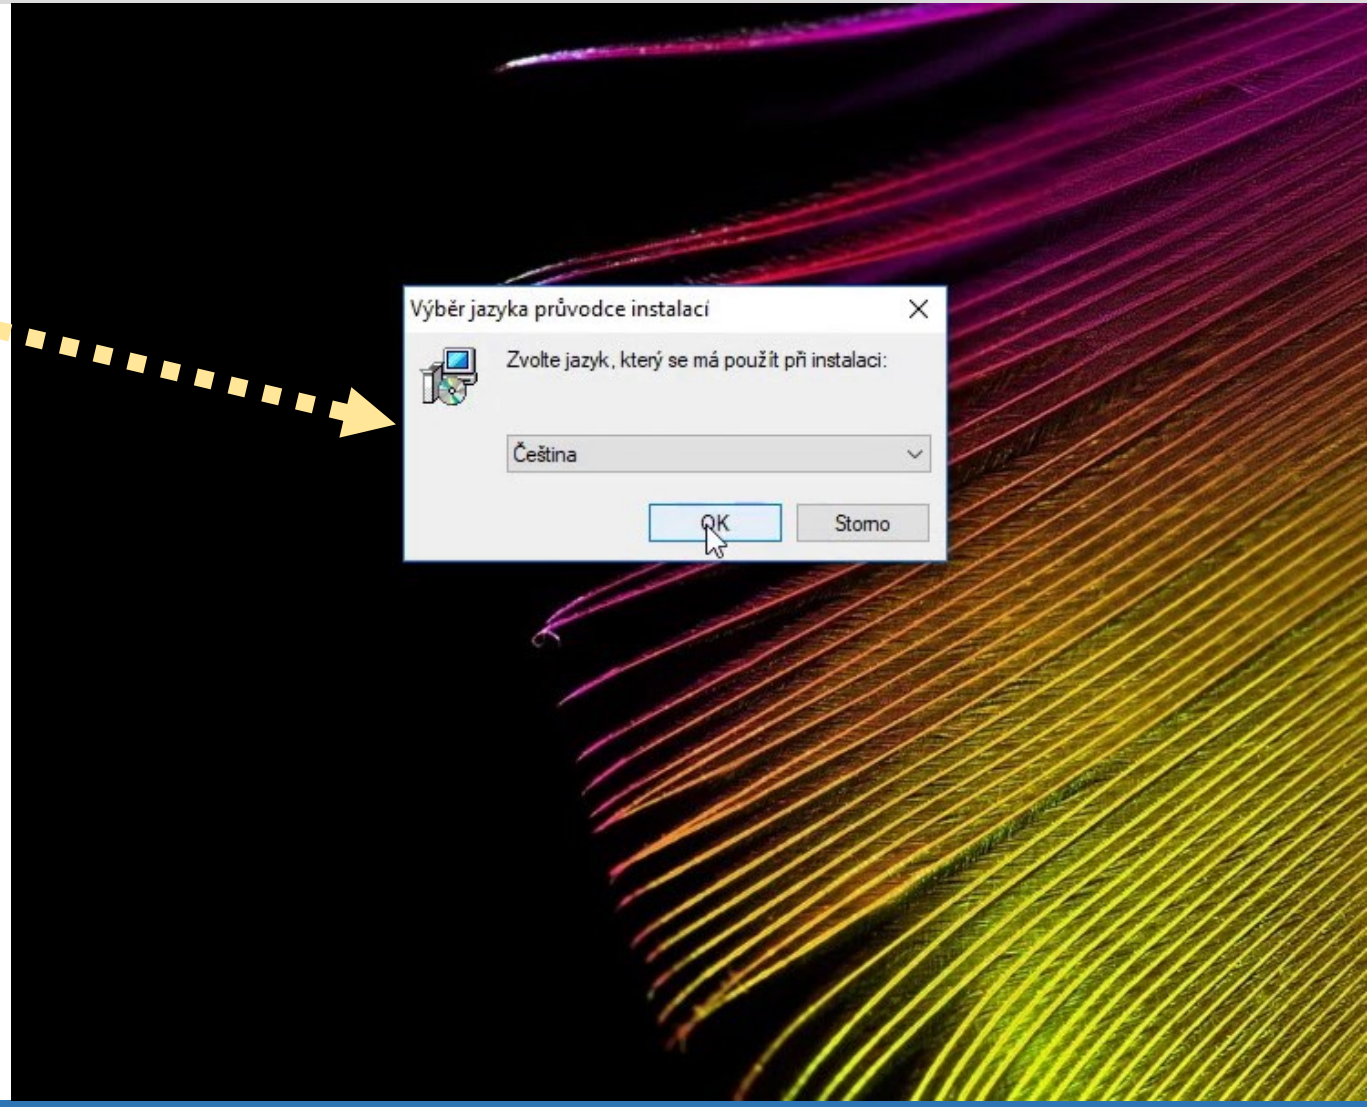

Schritt 23


Software rc2000 Installationsanleitung

- Folgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

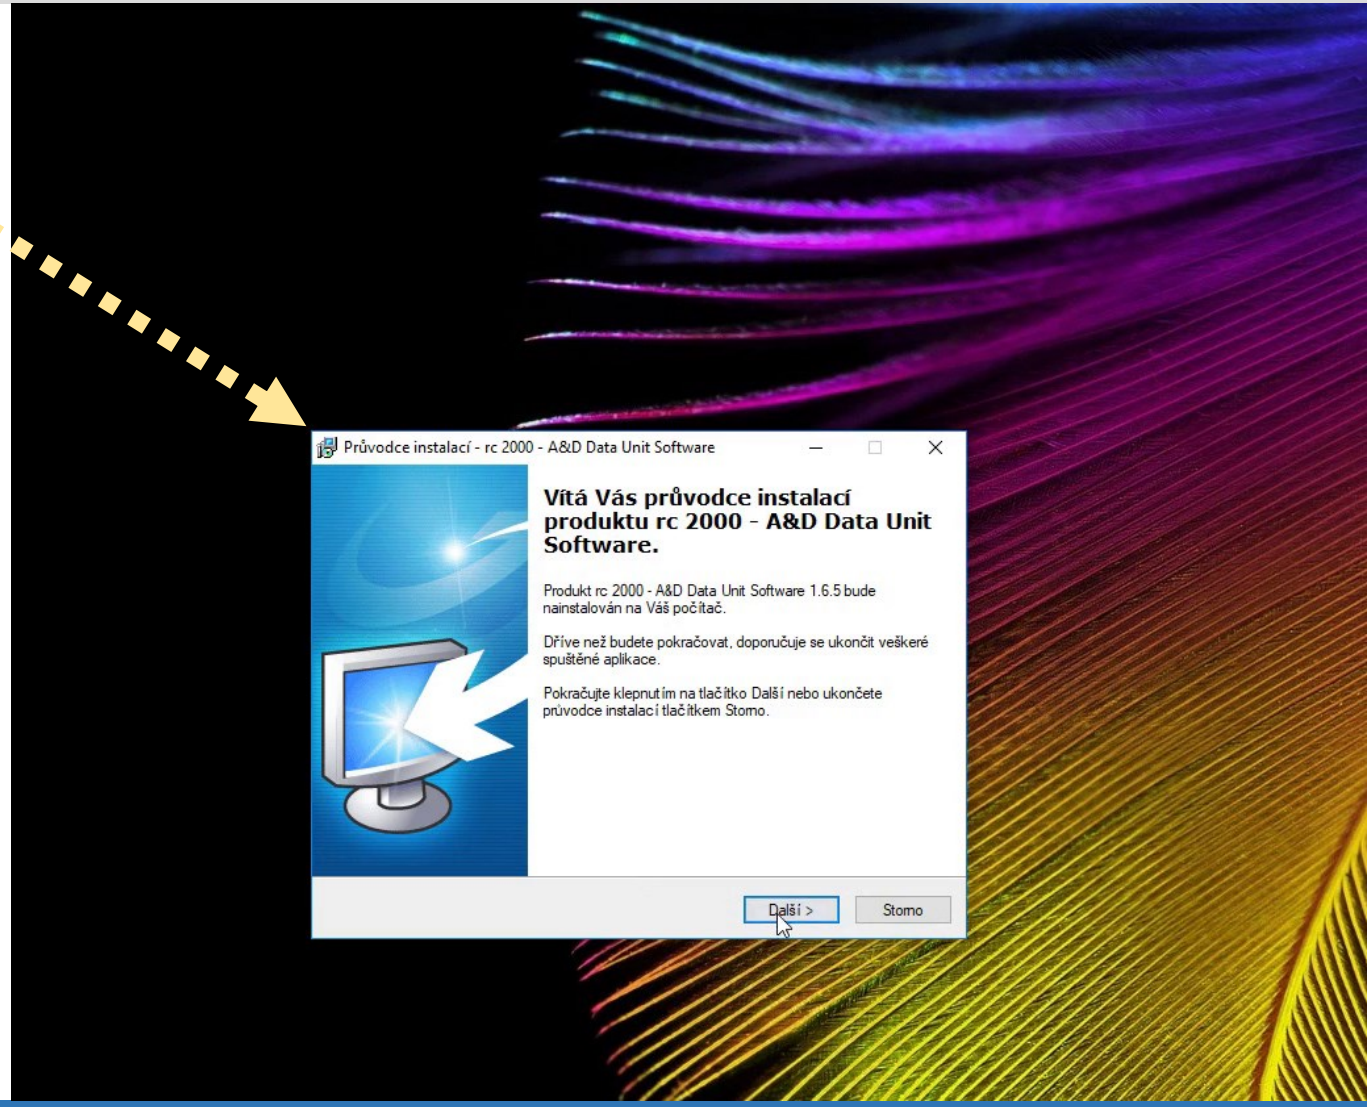


Schritt 24

Abschluss des rc2000-Installationsdialogs. Das Programm wurde erfolgreich installiert.

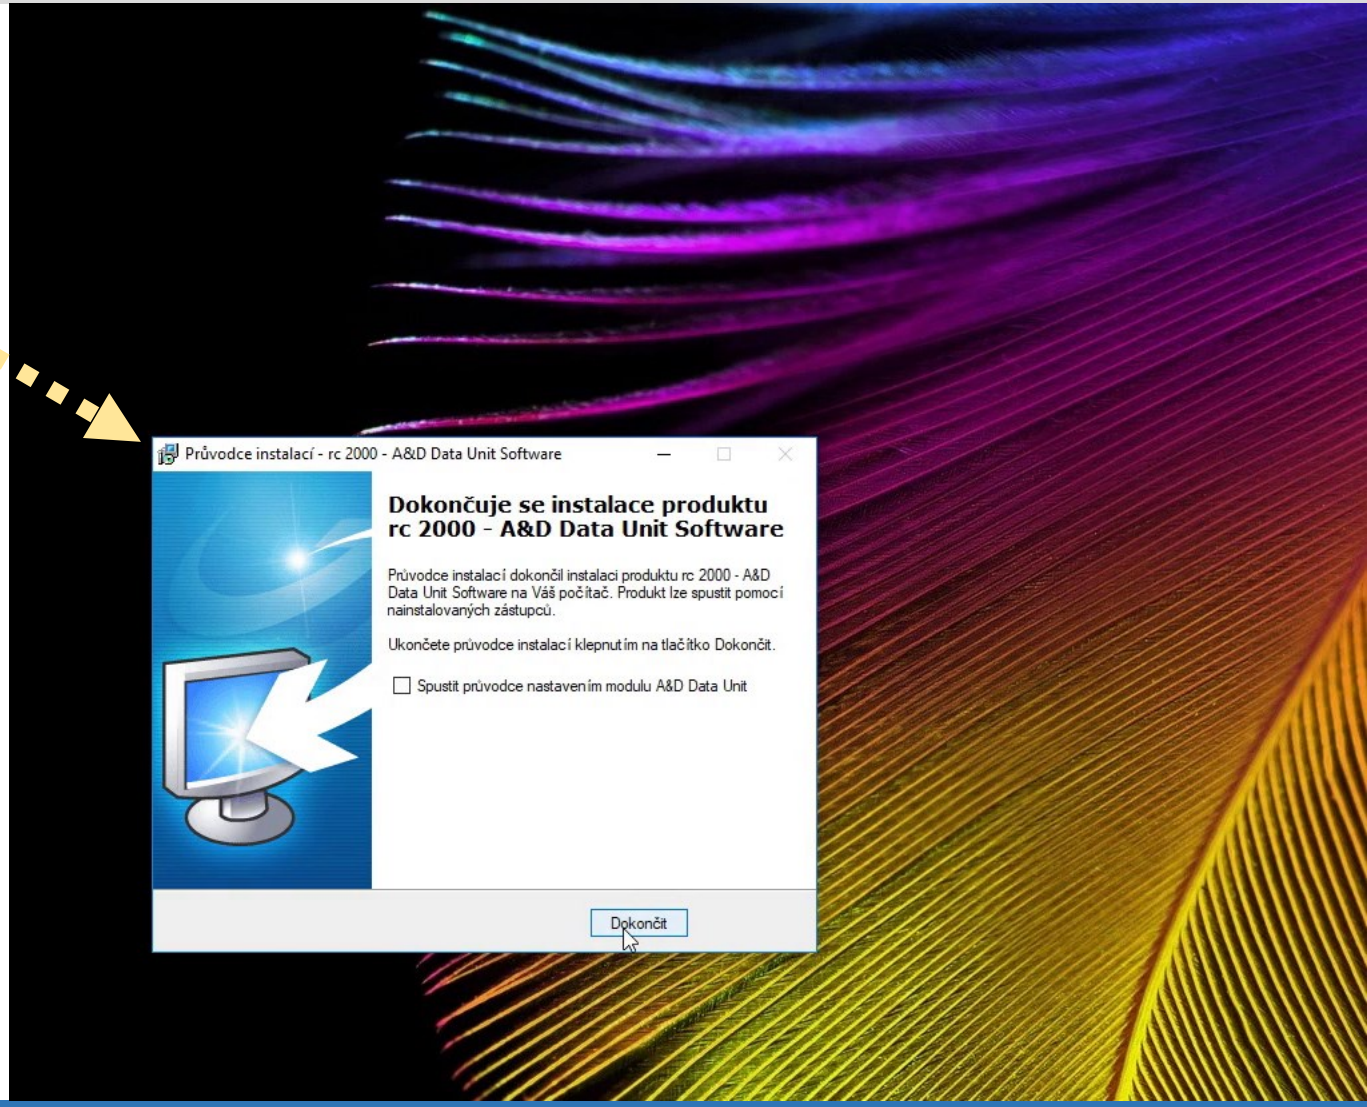

Schritt 25

Auf dem Desktop werden zwei neue Symbole angezeigt.

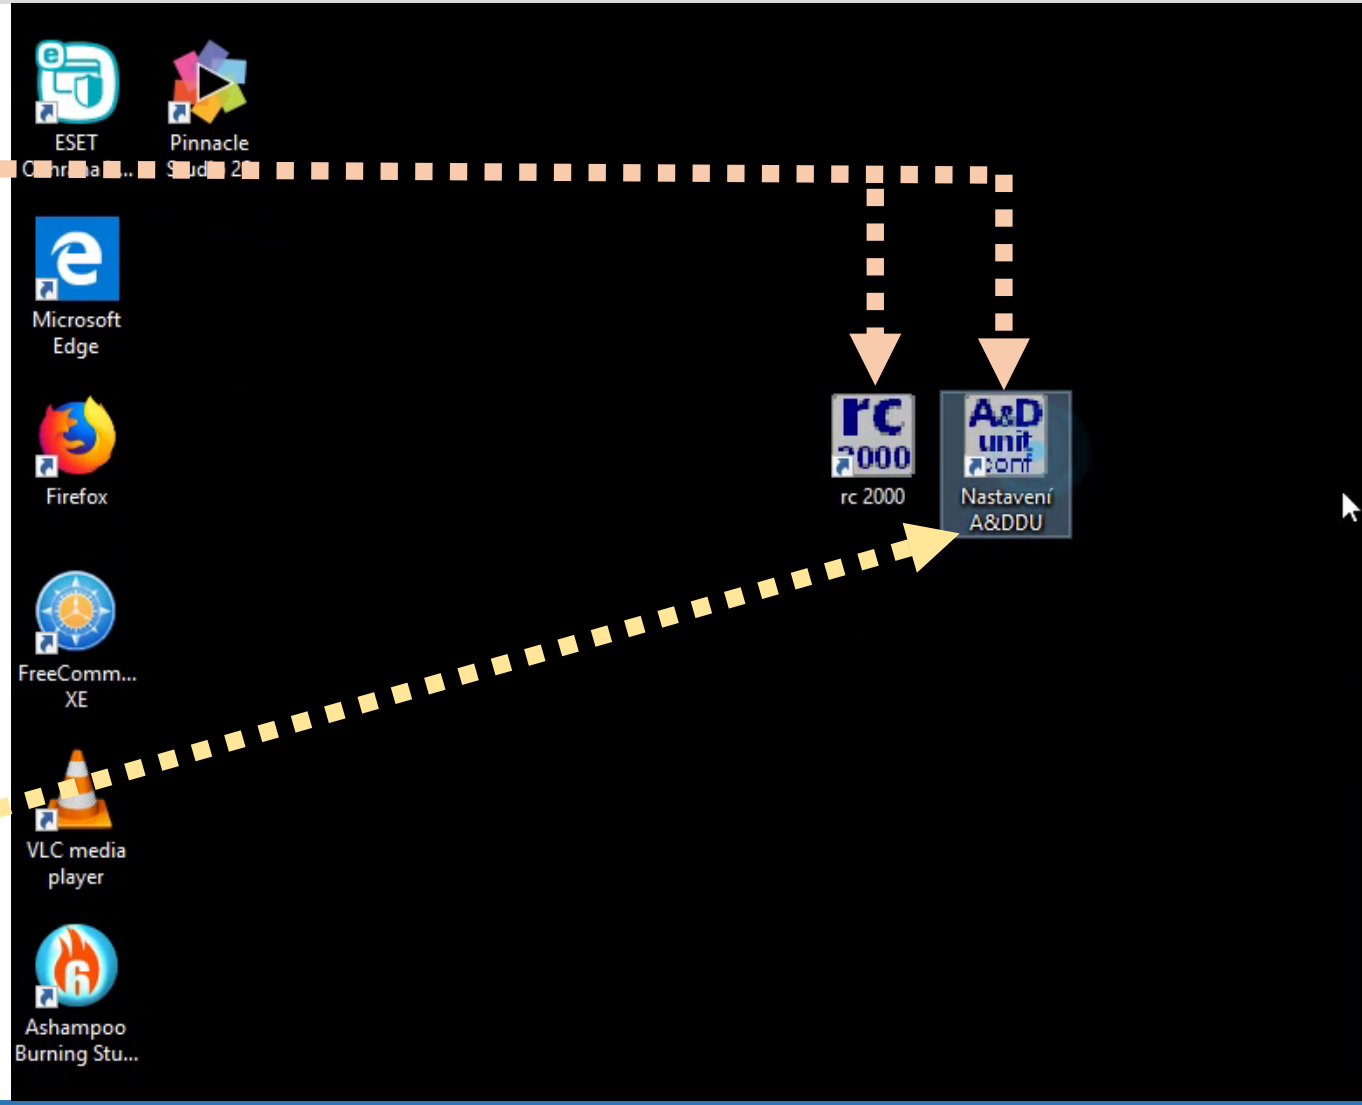

Doppelklicken Sie zuerst **"Einstellung des ADDU-Messmoduls"**


Schritt 26

Drücken Sie die Taste **"Search"**, um die Kommunikation zwischen dem Computer und der ADDU-Messeinheit zu starten.

Wenn die Verbindung korrekt ist, wird der grüne Text "ADDU-Modul gefunden" angezeigt.

Schließen Sie dann das Konfigurationsprogramm und doppelklicken Sie das **rc2000** Programmsymbol.

!!! Hinweis: Sollte das Konfigurationsdienstprogramm geöffnet bleiben, funktioniert die Software rc2000 nach dem Start nicht !!!

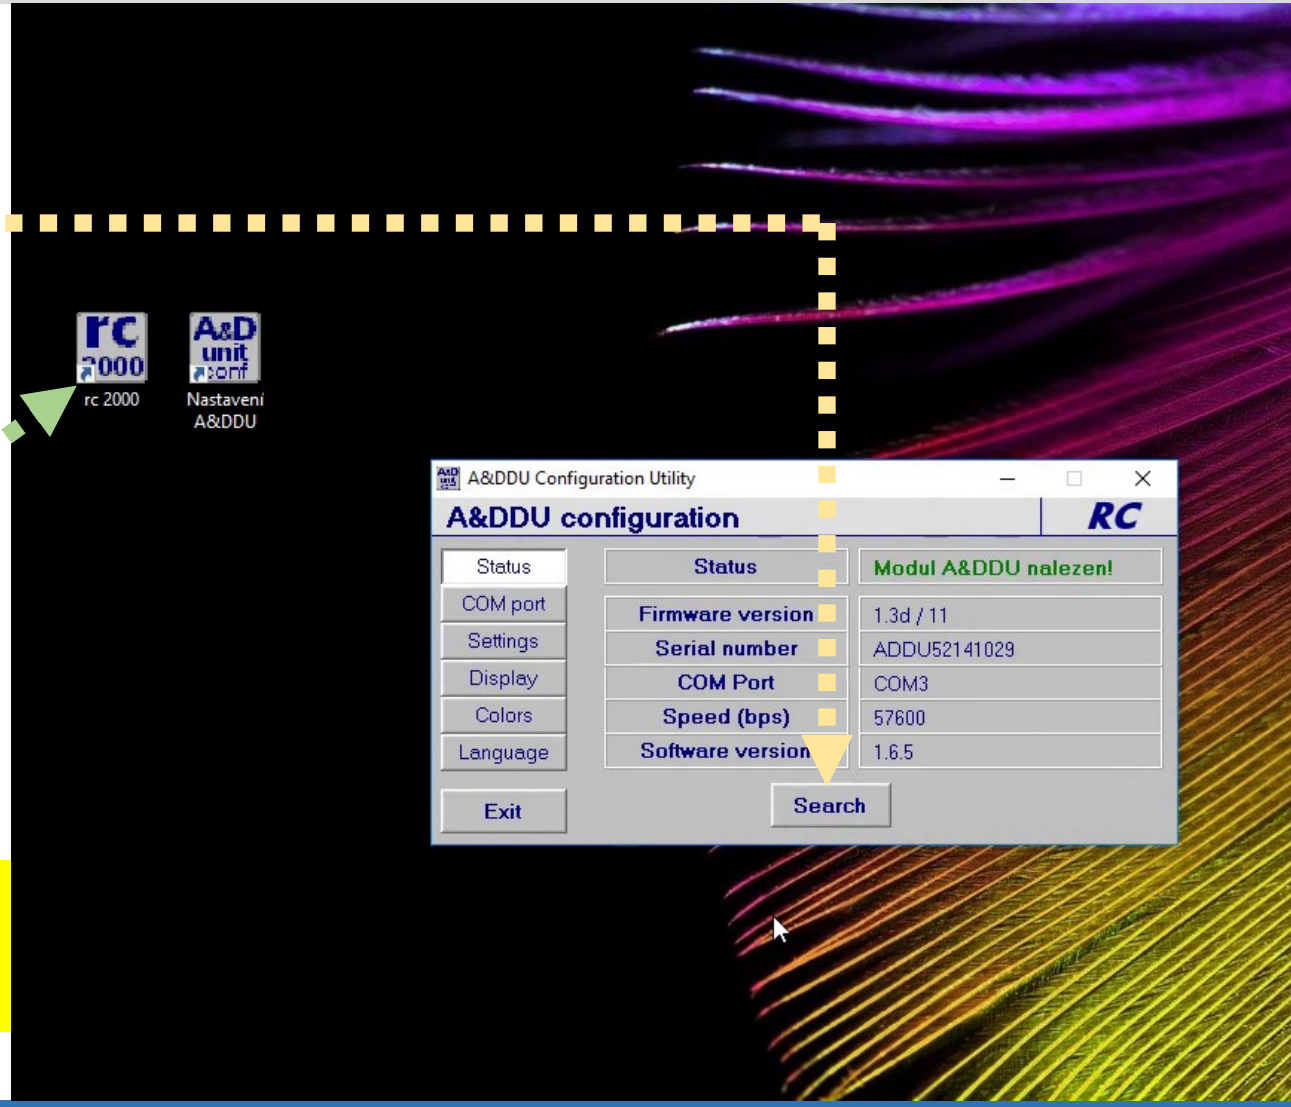

Schritt 27

Der Startbildschirm der Software wird angezeigt. Wir wählen den geeigneten Messmodus und können mit der Arbeit beginnen.

